

监理文件报审表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B03-012

致：合肥市阳刚新能源有限公司（建设单位）

我方已完成危险源辨识及预控措施文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：危险源辨识及预控措施文件。

项目监理机构（章）

总监理工程师：王

日

期：

2022年02月25日

建设单位审批意见：

建设单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____

注：本表一式____份，由项目监理机构填写，建设单位存____份、项目监理机构存____份。

长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

危险源辨识及预控措施

批准: 王立杰 2022年02月25日
审核: 王立杰 2022年02月25日
编制: 李东洲 2022年02月25日

常州正衡电力工程监理有限公司
长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目监理项目部



2022年02月

危险源辨识及预控措施

1、施工管理

危险点	防范类型	预控措施
未经三级安全教育，不懂安全防护和安全操作知识。	起重伤害、高处坠落、触电等	1、认真检查项目部三级安全教育、班组安全活动开展情况。 2、核对现场施工人员是否均已进行安全考试并成绩合格。
无安全技术措施或未交底施工	起重伤害、高处坠落、触电等	1、检查分部工程及重要、危险性作业是否均编制安全措施，并经交底、履行全员签字手续。 2、监督作业人员严格按经审批的方案和安全措施施工，若对方案或措施有疑问时，应征询审批人的意见。
安全技术措施不严密或不完善，有疏漏。	起重伤害、高处坠落、触电等	1、监理审批时要严细认真，把好审批关。 2、未经审批严禁实施。
违章指挥	起重伤害、高处坠落、触电等	1、加强监督、严禁违章指挥。 2、对违章指挥现象及时进行制止。
违章违纪作业，违反安全交底要求。	起重伤害、高处坠落、触电等	1、监督现场施工遵章守纪，按规程作业，施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。 2、监督作业人员严格按技术交底施工，不得擅自更改。 3、强化现场安全监督检查。
进入现场不戴或不正确佩戴安全帽	物体打击	1、检查进入施工区的人员是否正确佩戴安全帽。 2、检查是否有坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用的现象。
高处作业不系或未正确使用安全带	高处坠落	1、检查高处作业人员是否使用安全带，安全带必须拴在牢固的构件上，并不得低挂高用。 2、每次使用前，必须进行外观检查，安全带（绳）断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱开等严禁使用。
酒后进入施工现场	其他伤害	禁止酒后进入作业现场、严禁酒后作业。
工作不负责任、玩忽职守。	起重伤害、高处坠落、触电等	1、检查项目部安全管理人员的到岗到位情况。 2、加强日常的监督检查。
违反规定，派不符合要求的人员上岗。	起重伤害、高处坠落、触电等	1、检查作业人员的健康体检证，禁止职业禁忌者或其他不合要求者上岗。 2、特种作业人员正确须经培训合格，持证上岗。 3、严禁无证作业，无证驾驶。
危险作业项目不办安全施工作业票	起重伤害、高处坠落、触电等	1、所有输变电作业项目均要执行安全工作票制度。 2、所有工作人员应清楚作业票内容，且带票施工。

危险点	防范类型	预控措施
机械设备未按计划检修，带病作业。	机械伤害	1、施工机具要求工况良好，严禁带病作业。 2、监督项目部的机械管理制度执行情况，检查定期检修、维护和保养记录。

2、安全防护用品、设施

危险点	防范类型	预控措施
安全设施、用品、用具不符合要求。	机械伤害、高处坠落、触电、物体打击等。	1、凡无生产厂家、许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具，严禁采购和使用。 2、安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，不得移作他用。 3、检查项目部对安全防护用品、用具的定期试验记录，使用前进行外观检查。
安全设施不完善、作业环境不安全又未采取措施。	机械伤害、高处坠落、触电、物体打击等。	1、督促项目部按要求完善安全设施，整治作业环境。 2、对一时难于完善和整改的问题，应采取临时措施，以策安全。
不正确使用劳动防护用品	高处坠落、触电、物体打击等。	1、采用抽查提问方式，检查作业人员是否熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。 2、使用前应进行日常检查，施工中正确使用。 3、项目部应对安全防护用品、用具设专人管理。
危险设备场所（包括孔洞等）无安全围栏、警示标志	高处坠落、触电、物体打击等。	1、严格按照要求开展安全文明施工标准化工作，规范现场管理 2、危险设备、场所必须设置安全围栏和安全警示标志。 3、警示标志应符合有关标准和要求。
擅自拆除或挪用安全装置和设施	高处坠落、触电、物体打击等。	1、安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。 2、若施工需要，须拆除时应征得安全员的同意，并采取临时措施，施工结束后按原样及时恢复。
工器具没有进行试验	起重伤害、触电、物体打击等。	1、受力工器具应该按照《电力建设安全工作规程》要求进行定期的预防性试验，不合格者严禁使用，每次使用前应进行外观检查。 2、绝缘工具必须定期进行绝缘试验，其绝缘性能应符合要求；每次使用前应进行外观检查。 3、机具应由专人保养维护，并作定期试验。

3、施工电源及用电设备

作业项目	危险点	防范类别	预控措施

作业项目	危险点	防范类别	预控措施
施工电源	施工电源未根据当地外电线路情况，正确采用TT系统或TN系统布置。未采用三级配电二级保护。	触电	当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零，或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。当现场采用电业部门高压侧供电，自己设置变压器形成独立电网的，应作工作接地，必须采用TN-S系统。自备发电机时，接地系统独立设置，也应采用TN-S系统。末级和上一级或总配电箱应采用漏电保护装置。
	施工电源管理不规范	火灾触电	将临建及生活用电设备的金属外壳可靠接地，并装设漏电开关或触电保安器。合理级配，禁止用其他金属丝替代熔丝，内部接线正确，设备齐全完善，门锁完好，无裸露带电导体。更换灯管、灯泡、开关插座等应在断电后进行。罗口灯泡的火线必须接灯座的中心接线桩头，地线应接通灯座外螺纹导体的接线柱上。所有照明灯具的火线必须进开关，加强日常安全用电的监督检查、维护，发现违章使用必须立即纠正，发现安全隐患应及时消除。
	箱内闸具损坏、闸具不符合要求	触电	箱内闸具必须符合要求，定期检查。
	电工无证上岗	触电	施工单位应由专业电工负责用电管理。
	施工用电未按要求编制专项施工方案	触电	开工前对施工单位编制的用电专项施工方案进行认真审核。
	配电箱无门无锁无防雨措施或门锁坏	触电	用电管理和检修维护必须规范，并由专业电工进行，配电箱必须上锁，并采取防雨措施。
	配电箱下引出线混乱且未做保护接地	触电	引线规范，接地可靠。
	照明线路混乱，接头处不绝缘	触电	照明线路接头处必须绝缘可靠，不得乱拉乱接。

作业项目	危险点	防范类别	预控措施
	保护零线与工作零线混接，开关箱漏电保护器失灵，漏电保护装置参数不匹配，违反“一机、一闸、一保护”的要求。	触电	加强使用前及使用过程中的检查，保护零线和工作零线不得混接，开关箱漏电保护器灵敏可靠，漏电保护装置参数应匹配，严格执行“一机、一闸、一保护”的要求。
	停送电无专人负责	触电	停送电设专人负责。
	维修时未悬挂停电警示标志牌	触电	维修时悬挂“有人作业，严禁合闸”警示标志牌，并设专人负责监护。
用电设备	闸具熔断器参数与设备容量不符，未使用安全电压。	触电	一般行灯电压不得大于36V，潮湿和易触及带电体场所电压不得大于24V，特别潮湿场所和金属容器内工作电压不得大于12V。
	现场施工及照明用电源及接线私拉乱接，未架空或过路未采取保护。用绿/黄双色线作动力线使用。	触电	由专业电工规范接线，禁止私拉乱接，任何情况下不准用绿/黄双色线作动力线使用。

作业项目	危险点	防范类别	预控措施
	夯路机、混凝土搅拌机、潜水泵等电动机械未采用防溅、防水和加强绝缘型设备，现场电动机械设备的金属外壳未可靠接地。	触电	选择安全可靠设备，电动机械设备金属外壳必须可靠接地。
	用电设备保护接零和接地不符合要求	触电	使用前检查，用电设备保护接零和接地必须符合要求。
	电工工具损坏或未按规定穿戴防护用品	触电	电工作业工具须经过检测，作业时按规定穿戴防护用品。
	手持机电移动工具未检查试验或缺少防护罩而使用。	触电	手持机电移动工具必须通过检查试验，加装防护罩。。

4、消防安全

危险点	防范类型	预控措施
消防管理不到位	火灾	1、施工项目部应建立消防管理制度。按施工总平面布置，确定消防重点部位。 2、消防器材应设专人管理，定期检查，确保消防器材完好。 3、督促项目部进行消防专项教育，进行必要的消防演练。 4、装过挥发性油剂及其它易燃物质的容器，未经处理严禁焊接与切割。 5、用暖棚法养护混凝土基础时，火源不得与易燃物接近，并应设专人看管 6、办公、生活、仓库等地必须配备必要的消防设备和器材。消防器材应按照有关要求定期进行检查。

危险点	防范类型	预控措施
		7、电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材，发生电气火灾时应首先切断电源。
防火设施不完善	火灾	1、督促项目部根据火灾性质，配备消防适宜的消防设施。 2、经常检查，确保设施完好。

5、焊接及气瓶管理

危险点	防范类型	预控措施
气瓶直接受热	容器爆炸 火灾	1、气瓶避免阳光曝晒，须远离明火或热源。 2、氧气瓶着火时应迅速关闭阀门。 3、乙炔瓶应储存在通风良好的库房里，必须树立放置。周围设立防火防爆标志，并配备干粉或二氧化碳灭火器，禁止使用四氯化碳灭火器。 4、乙炔瓶不能靠近热源和电器设备，防止曝晒，与明火距离不小于10m，严禁用火烘烤。搬用时的温度要保证在40℃以下，乙炔瓶表面温度不能超过40℃。
气瓶受剧烈震动或撞击	容器爆炸 火灾	1、在运输、储存和使用过程中，避免气瓶剧烈震动和碰撞，防止脆裂爆炸，氧气瓶要有瓶帽和防震圈。 2、禁止敲击和碰撞，气瓶使用时应采取可靠的防倾倒措施。
气瓶超期未做检验	容器爆炸 火灾	1、应按规定每3年定期进行技术检查，使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。 2、严禁使用明火检漏。
乙炔气瓶的多孔性填料下沉形成净空间	火灾	乙炔瓶不能受剧烈震动和下墩，以免填料下沉形成空间。
乙炔瓶卧放或大量使用乙炔时丙酮随同流出	容器爆炸 火灾	乙炔瓶搬运、装卸、使用时应直立放稳，严禁在地面上卧放并直接使用，一旦使用已卧放的乙炔瓶，必须直立后静置20分钟再连接乙炔减压器后使用。
气焊、气割作业烧伤或发生爆炸	容器爆炸 火灾 灼伤	1、气割时应有防止割件倾倒、坠落的措施。 2、气瓶不得与带电体接触，气瓶内气体不得全部用尽。 3、乙炔瓶应直立使用，氧、乙炔瓶的最小安全距离为5m。

6、接地网敷设

作业项目	危险点	防范类型	预控措施
土方开挖	锹、镐伤人，大锤头脱落伤人	物体打击	接地开沟要有专人负责，同时作业人员之间要保持5m以上距离。将大锤头固定牢，严防锤头脱落或将大锤甩出，打锤正方不可有人。

焊接	感应电伤害	触电	接地带、接地极焊接要由专业焊工作业，作业时穿绝缘胶鞋戴电焊手套，穿焊接作业防护服，接地沟潮湿处要垫干燥木板，焊接点处要清除残土，保持足够的作业空间。
敷设	接地带、接地钢筋留甩头处伤人。	其他伤害	接地网敷设要尽可能减少留甩头，留甩头处做平整处理，设备与地网处不可留甩头，要在地面下连接，室内变电站所要将所有钢筋进行接地，主要过道及施工通道的接地甩头处设警示牌或围栏
接地	安装的支架未及时采取防雷接地措施	触电	对完成的支架应及时做好防雷接地措施。

7、设备安装

作业项目	危险点	防范类型	预控措施
设备安装	设备倾倒，与带电体隔离不当。	物体打击 触电	稳盘必须配备足够施工人员，以防倾倒伤人。电钻、电源线绝缘良好，开关灵活，配置漏电保护插头，安装后及时清理杂物，关闭电源开关。在运行变电所安装盘屏，严格执行运行单位规定，听从运行单位安全监护人员指挥，带电系统要设置明显标志，并采用可靠的隔离措施，设置警示标志。

8、电气调试、试验

作业项目	危险点	防范类型	预控措施
	试验设备绝缘不好、无接地线。	触电	试验设备必须绝缘完好、精度准确，无漏电及其他安全隐患，试验接地线应使用不小于4 mm ² 多股软铜线。
	危险区域没有警示	触电	在高压试验现场和涉及高压带电的危险区域，应设置安全围栏和警告标示牌，并设专人安全监护，试验区域或现场情况复杂，可派多人加强安全警戒，工作负责人、安全监护人及试验作业人员应分工明确，责任到人，严密监护。
	误操作	触电	投产前应再一次仔细检查CT的二次回路，确保回路正确无开路。参加抢险处理要按工作票规定进行，并有安全监护人，防止误操作、误入带电间隔而引发触电事故。参加试验的人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，应熟悉投产试验方案，在核相、测电压等投产试验工作中，要认真核对回路编号，谨慎操作、测试。
	交直流电源标识不清	触电	交流电源直流电源应有明显标识，便于区别。

作业项目	危险点	防范类型	预控措施
	做传动试验开关处未设监护人	机械伤害	做传动试验，开关处必须设专人监护，并应有通信联络和就地可紧急操作的措施。
	电源开关未接漏电保护器	触电	电源开关必须接漏电保护器。
	测量二次回路绝缘电阻	触电	被试系统内的其他工作应停止。
启动试验	检查时未开工作票	触电	严格执行工作票安全管理制度的安全监护制度。