

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0006

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司、建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 羊圈主体地梁施工暴露质量缺陷。

内容:

1、2016年02月24日,我单位在巡查施工现场施工作业活动中发现如下已暴露出质量隐患,请贵司引起相应重视,在进入混凝土工序前,予以整改完善,本次联系内容予以相应提醒。

存在问题如下:

1、地梁与灌注桩交接处,横向纵向受力钢筋因你方下方地脚螺栓需要被截断,已严重存在相应质量隐患,且灌注桩箍筋亦存在该种现象。

2、预埋螺栓安放成型效果,南北向、东西向不处同一直线,且已安放完成的预埋件亦已暴露出相应缺陷。

3、已完成的模板支设部分,外形尺寸不一、存在波浪现象,为避免混凝土工序完成拆模产生的外观缺陷,请予进行调整。灌注桩模板部分请予充分加固。

4、地梁与灌注桩采取一次成型浇筑方式,为避免浇筑过程混凝土外露、涨模,请于各工序间交接配合完善。

上述存在问题请积极整改完善,为避免后续钢结构作业钢构与预埋螺栓件无法正常连接,重点关注地脚螺栓与预埋件的安放工序。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2016-02-24 14:30

本表一式五份,由项目监理部填报,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存三份。