

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-0028

致: 建水县鸿辉牧业种养殖产业有限公司

近期对现场施工各工序进行质量检查,发现以下施工质量不符合设计及规范要求。

一、四川红叶存在需整改的质量弊端:

- 1、1号地块标准羊舍 A-8、9、11 所施工的羊舍粪槽地板坡度不符合设计及规范要求,要求按设计及规范进行整改合格。(坡度未在同一平面)
- 2、A-9、A-11、4-1、10-1 从东边起第一根前立柱及 7-1 从东边起第一、二、三根前立柱均出现垂直度严重超标现象,超标尺寸经测量均为 3--4cm,要求地脚螺栓孔扩孔整改,立柱垂直度偏差不得多于 5mm。
- 3、A-11 钢结构焊接口出现偏差、开口较大等不规范现象,要求满焊梁柱结合部。
- 4、羊舍粪槽砖体砌筑不规范,外观观感较差且粪槽前后端尺寸偏差 3-4cm,要求偏差部位两边抹灰缩小差距。
- 5、部分钢结构在进行补漆过程中不够全面,要求按规范补漆。
- 6、钢结构已安装及未安装的钢立柱、斜梁出现部分变形现象,要求按规范调整,如不能调整进行更换。
- 7、钢立柱与地脚螺栓连接处,出现地脚螺栓丝杆未达到规范要求 3cm 现象,要求紧固螺栓上部满焊加固。
- 8、A-1、6 栋羊舍地梁出现模板变形、钢筋生锈等现象,要求钢筋除锈、模板调整完毕后报监理方验收,合格后再进行混凝土浇筑。A-1 钢结构吊立、安装完成后对后立柱进行焊接加固。
- 9、施工临用电线不规范,存在安全隐患,已通知现场安全管理人员进行整改。

二、隆昌建筑存在需要整改的质量弊端:

- 1、现已施工完成的羊舍食槽边缘围栏,出现稳定性不足现象,建议中间在加一根立柱,进行加固处理。
- 2、B-5 栋挤奶房、B-14 栋食槽抹灰强度不够,要求进行返工重新施工作业。
- 3、已完成的羊舍粪槽边墙底部未进行找平作业,要求按规范整改。
- 4、因钢结构地脚螺栓全部为一个螺丝加固,建议业主方将所有北面第一排羊舍后立柱进行焊接加固。以保证遇大风情况下羊舍安全。

以上施工质量弊端现场已对各施工单位相关管理人员告知,要求及时进行全面自检、自纠。若后续因此类施工弊端造成的工程返工、延误等现象,由责任方自行承担。

项目监理部（章）

专监理工程师：

总监理工程师：

日期：



本表一式四份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存二份。