

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-017

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于接地施工质量、桥架槽盒安装质量、防腐质量的事宜

内容：

我监理部 2016 年 10 月 14 日对你项目部施工的场区接地、桥架槽盒安装、刷漆防腐进行全面检查，存在以下问题：

1、镀锌扁钢与桩顶焊接不符和设计图纸要求（三面焊接、搭接 2D）部位还未整改，且已做防腐处理；

2、支架与支架及支架与主接地网连接使用镀锌扁钢露出地面部份观感不符合图纸要求；

3、桥架图纸要求使用三通及弯通部位处未做连接或焊接连接处理，且焊接连接侧槽盒大小与图纸不符（三通连接及弯通连接设计要求使用 $100\text{mm} \times 400\text{mm} \times 2\text{mm}$ 槽式桥架侧，现场直接焊接使用 $100\text{mm} \times 200\text{mm} \times 2\text{mm}$ 槽式桥架）；

4、靠箱逆变基础处检修通道桥架槽盒安装不对称。场区内部检修通道转角处焊接不合理；

5、桥架焊接处刷漆防腐不到位（因单根桥架长度小于桩基间距，安装时塌腰，现场桥架连接采取焊接处理，焊接时破坏原有镀锌层，做防腐处理焊渣清理不彻底，且做防腐时未两面涂刷及刷漆厚度不够）；

6、水中 500mm 接地镀锌扁钢沥青涂刷处未两面涂刷及涂刷厚度不够；

7、桩顶与支架立柱焊接部位防腐时因在雨天涂刷导致油漆结合不好（防腐涂刷处油漆可用手直接抹掉）；

上述问题将影响验收及并网后项目移交，要求你单位引起重视，并对存在上述问题的施工部位及时排查整改。（问题可见附图）

项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日



注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份