

监理验收消缺联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—001

致：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

一、开关站综合楼 2 楼

- 1、灭火器未装警示区，也未按设计要求摆放。
- 2、过道西侧窗纱破损。
- 3、洗衣房水槽下水漏水，房顶接线盒未封。
- 4、休息室 3 墙面脏铁丝网外露生锈。
- 5、休息室 2 卫生间门未安装，窗锁不好。
- 6、休息室 4 墙体补缝粉刷不平整铁丝外露，窗户旁边渗水，装修柱粉刷不到位。
- 7、休息室 1 窗户锁不住。
- 8、休息室 5 地脚瓷砖破损，地砖破裂 1 块。
- 9、休息活动室地砖破裂 1 块，窗边毛糙。
- 10、站长休息室地砖破裂 1 块。
- 11、未安装电气的接线盒全部未封。
- 12、东侧走廊隔板安装不到位。
- 13、网络不完善。
- 14、声控开关灯不灭（全部）。
- 15、东门未装把手，室外平台未装饰完善。
- 16、安全出口牌一个不亮一个没插头。
- 17、所有窗锁不灵活、墙体未清理干净。

二、综合楼 1 楼

- 1、灭火器未装警示区，也未按设计要求摆放。
- 2、综合楼一二楼配电箱电器开关没有标识牌，箱内垃圾未清理，多股导线未用铜鼻子。
- 3、西办公室地砖破裂 1 块，窗户旁边墙体有裂缝。
- 4、东办公室窗户闭合不紧。
- 5、会议室西门墙体有裂缝。
- 6、设备间下水管道表面未清理，厕所窗玻璃不符合要求。
- 7、厨房水池下卫生未清理，墙体瓷砖有裂纹。
- 8 餐厅门套破损，墙体瓷砖有裂纹。
- 9、中控室地脚瓷砖未清理，挡鼠板未安装，不锈钢窗已腐蚀，窗台积水，事故灯未安装，南墙线管外露。
- 10、所有窗锁不灵活、墙体未清理干净，安全出口牌一个不亮一个破损。

三、综合楼室外、墙体

- 1、综合楼室外空调平台垃圾未清理，窗户粘贴标签未撕干净。
- 2、外墙砖连接处干裂、外墙砖未清理，西北角外墙开裂。
- 3、西侧爬梯屋面、墙面钻孔未处理，防水层破坏。



- 4、东侧消防楼梯已生锈。
- 5、厨房过墙水管未封堵，厨房下水管未封盖。
- 6、北侧下水井盖未完善，化粪池和污水处理池井盖未固定。

四、综合楼屋面

- 1、防雷接地未做防腐处理。
- 2、屋面女儿墙体防水卷材翘皮。
- 2、屋面积水。
- 3、女儿墙压顶有蜂窝还外露铁丝。
- 4、排气管过低、过高。

五、配电房屋面

- 1、屋面防雷接地未做防腐处理。
- 2、屋面女儿墙体防水卷材翘皮，屋面积水。
- 3、女儿墙压顶有蜂窝还外露铁丝。
- 4、南侧爬梯屋面钻孔未处理。

六、配电房室外、墙体

- 1、配电楼外墙砖未补贴完。
- 2、窗户泥土未清理。
- 3、百叶窗周围刷涂不完善。
- 4、配电楼钢梯未打螺丝加以紧固。
- 5、配电房室外接地扁铁和圆钢已生锈。
- 6、配电房消防门边墙体有裂缝。

七、配电房室内

- 1、高压室两个插座松动。
- 2、百叶窗墙体毛糙。
- 3、继电室到高压室的内门未安装。
- 4、继电室盖板不符合要求。
- 5、房内 8 盏事故灯未安装。
- 6、高压室地面线管外露。
- 7、灭火器未装警示区，也未按设计要求摆放。

八、设备区

- 1、配电房室外地面毛糙。
- 2、继电室进门台阶毛糙。
- 3、室外照明 3 个灯不亮，大门外垃圾未清理干净。
- 4、室外消防沙池未整理，设备区视频监控未回填，南侧排水沟有多余扁铁。
- 5、电缆沟盖板破损、未铺满。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：  

日期： 2017 年 6 月 25 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。