

监理验收消缺联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—002

致：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

监理单位对光伏 3、4、5、7、8、9、10、11 区支架、组件安装预验收情况如下：

- 1、地桩防水串没有安装到位 30%（包括没有防水串）。
- 2、斜撑漏装 0.5%。
- 3、斜撑及包箍未紧固 1%。
- 4、后背斜拉未紧 5%。
- 5、支架螺栓未紧 1%。
- 6、组件螺栓未紧 1%，
- 7、地桩穿心螺栓未紧 3%。
- 8、地桩未打孔安装穿心螺栓 0.5%。
- 9、地桩、组件、支架、斜拉、斜撑漏安装螺栓 0.5%。
- 10、支架材料切割面及焊接部位生锈 2%。
- 11、组件安装角度大于设计要求 0.5%。
- 12、同一方阵组件高低起伏不平整超规范要求，两组件并拢 0.5%。
- 13、地桩空心、开裂、外露、歪斜、混凝土浇筑过少 0.5%。
- 14、组件到地坪距离过小 0.5%。
- 15、8、9 区相邻组件方阵落差过大 10 组。
- 16、10 区相邻组件方阵落差过大 1 组。

- 17、10 区箱变附近电缆沟地桩浇筑外露。
- 18、6—10 区临时道路上地桩空心、开裂、外露、歪斜、混凝土浇筑过少严重。
- 19、10 区地桩穿心螺栓未紧 30%。
- 20、10 区有两组地桩穿心孔未打。
- 21、5 区支架后背拉未紧 25%。
- 22、4 区临时道路上地桩空心、开裂、外露、歪斜、混凝土浇筑过少严重。
- 23、3 区箱变东侧一组方阵组件安装不整齐。
- 24、8 区道路斜坡北侧组件紧贴碎石。
- 25、部分组件杂草遮挡严重（10 区北侧有树木遮挡）。
- 26、4 区小山头有农户临时电线存在安全隐患。

项目监理部 (章) :

总/专业监理工程师:  王学军

日期: 2017 年 9 月 6 日