

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号:ZHJL--LX-010

致: 甘肃省安装建设集团公司 (单位)

主题: 关于冬季施工及质量相关事宜

内容:

连日来气温下降, 最低温度达零下 -8°C 度左右, 为了加强冬季施工质量管理, 确保冬季施工质量和施工安全, 依据《混凝土冬季施工规范》的相关规定, 现将你单位牛棚光伏区 7—9 号牛棚施工中存在的施工质量问题作如下告知。

1. 7—9 号牛棚室内地面素填土已全部冻结, 不符合图纸设计要求中的素土质量, 如不将冻结的土清除掉, 更换符合设计要求的土质, 否则会造成严重的质量隐患, 不得进行下道工序。
2. 7 号牛棚室内道路三七回填土厚度未达到图纸设计要求 200mm 厚, 经现场检查三七回填土只有 30mm 厚, 灰土中存在大小不等的土块和没有熟化的生石灰块, 不符合设计要求, 现要求你单位按照设计厚度 200mm 厚施工, 采取有效的施工机具将三七灰土搅拌均匀, 再进行碾压夯实, 务必保证施工质量。近日连续低温天气, 压实强度有无法测试, 是否达到不小于 97% 帕。
3. 现场砌墙用的灰浆未使用搅拌机搅拌, 并没有按要求添加防冻剂, 灰浆内存在大量冻结的砂块, 砂和水泥未均匀搅拌, 出现灰砂分离现象, 因气温太低, 沙灰上墙后及时结冻, 砖与灰达不到良好的连接效果, 存在严重质量问题。
4. 近日连续低温天气, 夜间气温低至 -8°C 以上, 混凝土浇筑后如不能采取有效的养护保温措施, 养护后是否能达到回弹测试标准 (砵), 造成混凝土质量严重下降, 无法保证施工质量;

依据《混凝土冬季施工规范》的相关规定和近日天气气温情况, 以及现场的施工条件, 为确保施工质量, 要求你单位要加强冬季施工管理, 采取有效的保温养护措施, 务必保障施工质量。

抄送业主：正信光电科技股份有限公司高青德信 30 兆瓦光伏发电项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2017.1.15

解生财

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。