

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD-- 003

致： 苏州爱康能源工程技术股份有限公司西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由： 关于二期大棚问题事宜。

内容

监理今天检查二期大棚施工现场，发现大棚存在如下问题：

1，底梁与支座焊接件过于单薄（有二个螺栓孔，且只上一个螺栓），容易发生大棚歪斜（见照片）。

2，底梁与管桩顶面存在大小不一缝隙，用圆钢筋垫塞不到位，按要求应该是用钢板满垫塞。

二期大棚焊接地方，存在焊缝处焊渣未除，也未除刷防锈漆。

3，已安装好的光伏板大棚存在局部螺栓未拧紧现象，

监理建议：在安装光伏板之前，先检查二期大棚存在质量缺陷并及时处理。特别是第一条问题请业主对整个二期大棚复工前先行处理加固，消除安全隐患。

(附照片)



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存 份。

