

工作联系单

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZS-ZHJL-05

致：江苏华能建设工程集团有限公司诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目部

事宜：关于施工现场质量问题事宜

内容：

- 1、由于在支架安装前材料转运没有进行很好的保护，导致部分支架材料表面粘附着泥土、水泥砂浆，影响外观，现要求对其表面进行清除处理。
- 2、配重基础安装施工过程中仅放横轴线，没有放竖轴线，导致前后配重基础不在一条直线上，现在部分斜梁安装后出现左右偏移，三角件与斜梁连接处受力不均匀将导致斜梁出现金属疲劳，影响支架的使用寿命，现要求调整前后配重基础，使前后配重基础做到竖直。
- 3、斜梁两端，后立柱内侧，横梁切割部位，少部分螺杆、螺母、垫片、弹片以及其它支架材料生锈需要先清除锈迹、杂质、灰尘，然后喷涂底漆，再喷涂热镀锌漆。

以上事宜望施工单位接此通知后在 2017 年 1 月 10 日前整改完成。



监理项目部（

总/专业监理工程师

日期： 2017 年 01 月 07 日

注：本表一式二份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份。