

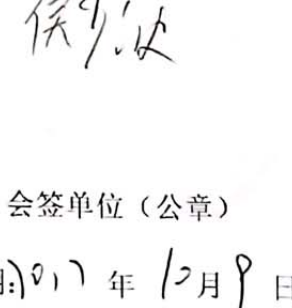


SH/T3503-J112	工程联络单		工程名称: 中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-030	送达单位	中国新时代国际工程公司
事由: 关于电控室、综合楼、门卫室、消防水池、给水管道质量事由: 内容: 由于电控室、综合楼、门卫室几次雨后窗台、雨蓬等地方渗水严重, 为了彻底解决此问题, 再次要求铝合金窗户做第三方水密性、气密性实验检测, 窗台空鼓、里低外高、坡度小或无坡度的返工重做 (见第五次例会会议纪要), 建议综合楼上人屋面门口处防水和雨蓬顶部防水用 SBS 卷材或聚氨酯重新做防水两遍。消防水池四周下沉部位及时回填土夯实, 砼路面地下处人工捣实。由于给水主管线水压与图纸设计使用水压不符, 建议给水管线更换 PE 管线或增加减压设施解决给水管线多处漏水、渗水问题。 综合楼大门口雨蓬靠墙部位 附: 照片 8 张。 监理单位: 专业监理工程师: 刘朋 日 期: 2017 年 10 月 4 日			
监理单位处理意见: 要求你单位节后一周内严格按照施工规范要求整改完成。 处理单位负责人: (签字) 黎建光			
总包单位意见: 负责人: _____ 日期: _____			
建设单位代表:	监理单位代表:	总包单位代表:	
 会签单位 (公章) 日期: 2017 年 10 月 9 日	 会签单位 (公章) 日期: 2017 年 10 月 4 日	 会签单位 (公章) 日期: 2017 年 10 月 9 日	

注: 本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。

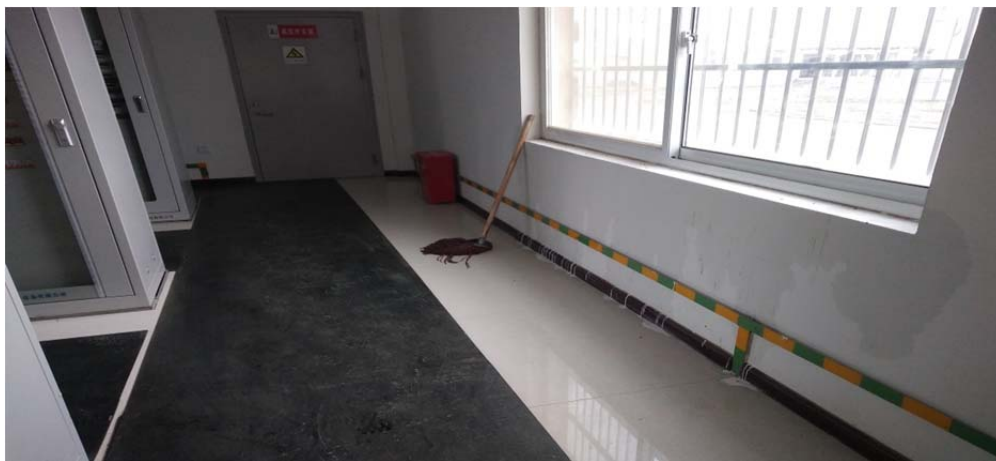

控制室窗台渗水

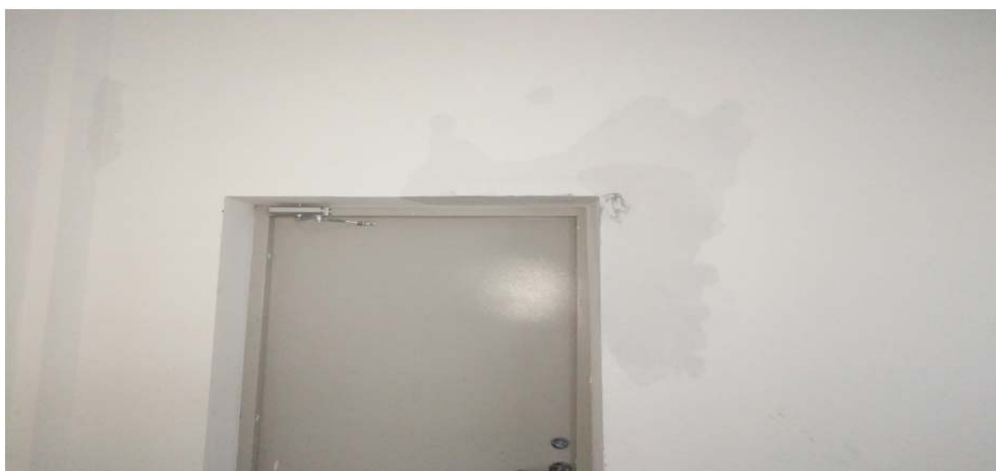

高压室、控制室门上口渗水




换气扇渗水



消防水池四周及砼路面底下下沉



综合楼走廊窗户渗水

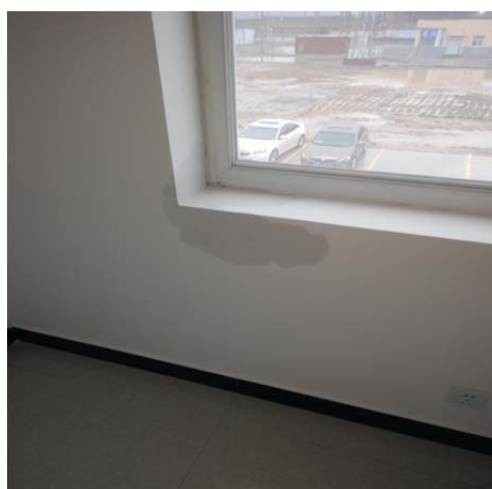

房间内窗户渗水



北楼梯上人屋面门口



北楼梯间上人屋面门口处