

## 监理工作联系单

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号：JXM6—005

致：常州市金坛建总建设工程有限公司

事由：关于箱变、逆变框架平台钢筋安装的相关事宜

内容：

我方监理在现场巡检中发现贵公司施工人员在 B 区安装箱变、逆变框架平台钢筋过程中存在如下隐患：

1. 框架梁环筋帮扎间距不符合图纸设计要求，间距最长 38 厘米，梁底部钢筋未绑扎。
2. 框架梁、平台钢筋网部分地方未有保护层，框架梁位置安放不正确，偏位，造成一面无保护层，浇筑后露筋。
3. 浇筑前未对模板内的杂物进行清理，锯末，木块等杂物。

上述问题对施工质量无保证，降低和损坏了工程质量，现要求你单位必须立即整改施工中存在的问题，确保施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日 期：2017 年 4 月 3 日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。