



监理工作联系单

工程名称：马鞍通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-13

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于光伏区施工质量、材料事宜

内容：

1、加强设备、材料保管，防止划伤破损等现象发生，注意施工过程中成品保护，严禁踩踏、敲击和野蛮施工等破坏行为发生；

2、光伏板存在锯齿现象，纵向缝隙宽度不一致，上下光伏板存在错缝现象必须按照设计要求整改到位；

3、部分存在防锈漆透底，焊渣未清除干净，斜梁和檩条重新开孔部位必须做防腐处理；

4、组串式、集散式接线方式必须按照图纸要求施工，注意专用电缆布置和保护，进入汇流箱或开关盒中线头必须紧固到位，预电缆过紧，防止电缆受力破坏降低使用寿命；

5、汇流箱、逆变器和接线盒必须按照图纸位置布置，必须固定稳固，注意防雷接地施工；

6、光伏板、设备、檩条、支架、桥架安装后注意保洁；

7、对出现镀锌层脱落生锈的材料不得进行安装；

8、直拉条、斜拉条螺丝紧固不到位。

9、光伏板方阵之间电缆套管长度偏短；

10、接线盒电缆接线不规范，冷缩管破损；

11、现场存材料存在乱丢乱放；

12、接地扁铁存在氧化、防腐不到位现象；

13、桥架电缆没有顺直；

14、光伏板插头不得安装在光伏板之间缝底。

附件：照片 1

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 10 月 25 日


本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，业主单位留存 一 份。




电缆预留过紧




电缆破皮

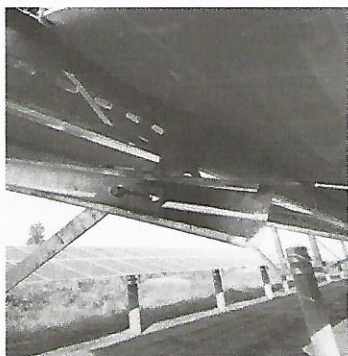

斜梁违规焊接

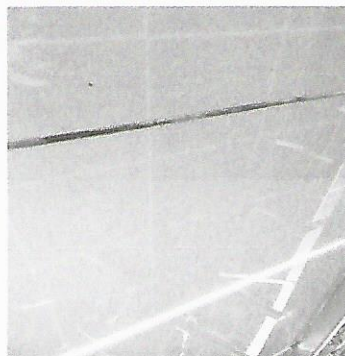

直拉条镀锌脱落生锈

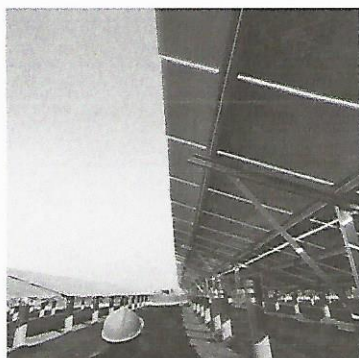


光伏板存在锯口




桥架防腐不到位



保洁不到位

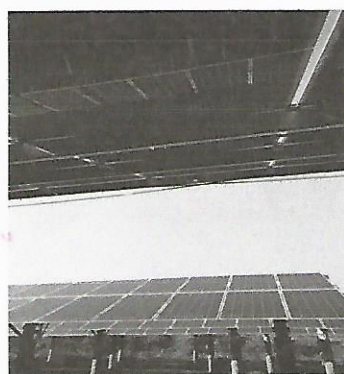

直拉条斜拉条紧固不到位

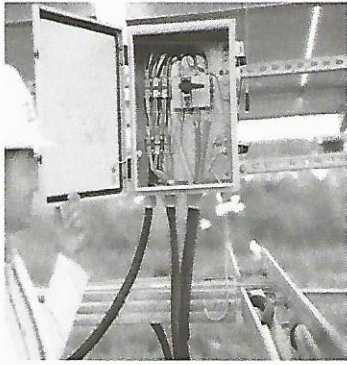


接线不规范



材料乱丢乱放




电缆没有顺直

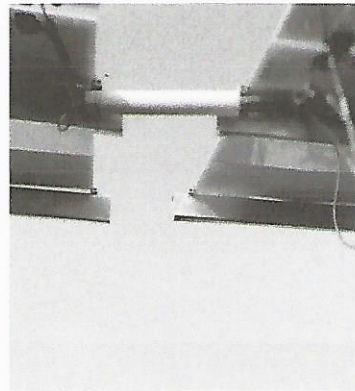

套管长度不够



接地扁铁氧化

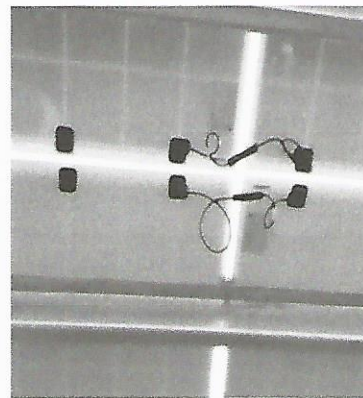

插头不得在缝底