

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-039

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于升压站内质量隐患事宜

内容：

暴雨过后经监理部与浩德孙经理，对升压站及站前道路巡视发现以下问题需要解决：

1、一、二次舱屋顶没有落水管排水，舱底外面的路面没有阴井口排水，导致雨水堆积往舱底渗漏。

2、综合房北侧雨棚上口，下雨时雨水从百叶窗口渗漏进入室内。

3、综合房墙体与散水坡交接处，少数地方沥青灌缝出现裂缝和漏灌现象，沥青需要灌满不得有凹陷。

4、站内道路伸缩缝、沉降缝处需要把缝隙内石子清理干净，用沥青灌缝不得有凹陷。

5、升压站门前道路积水，需要上报后续处理方案给监理部。

综合上述问题，请施工单位组织人员进行消缺整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙家斌

日期：2017年10月6日




注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



一、二舱屋顶没有落水管




舱底路面没有阴井排水口

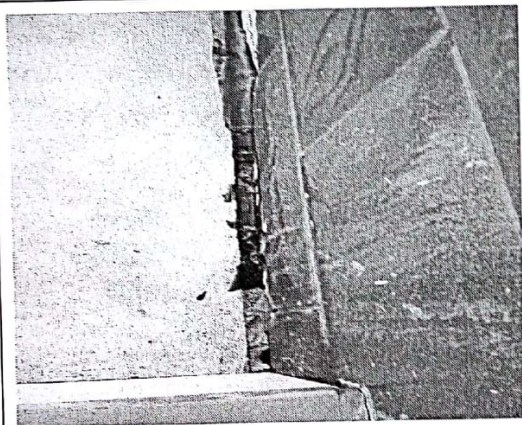

综合房散水坡与墙体交接处缝隙沥青灌缝不到位



北侧百叶窗口下雨时雨水渗漏

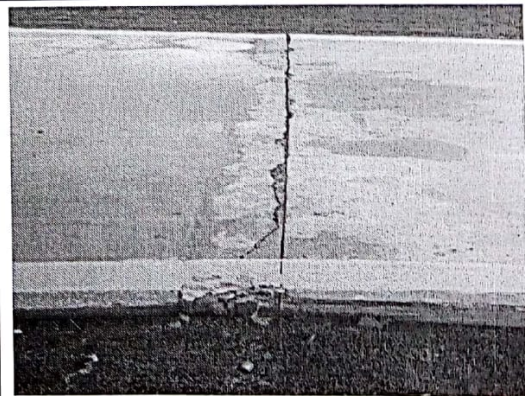

站内道路伸缩缝、沉降缝处需沥青灌缝处理



站前道路积水需要采取相应措施处理