

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-040

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于桩基与钢立柱连接处存在的问题事宜


内容：

经监理部巡视检查发现，现场少数桩基与立柱交接处存在以下问题：

- 1、灌注桩预埋螺栓过长不符合设计要求，后期存在安全隐患。
- 2、灌注桩桩顶与立柱交接处空隙较大，导致螺母紧固不到位，螺栓应露出螺母最少 2~3 个螺距，现场螺栓未露出螺母。
- 3、立柱底部托盘与灌注桩桩顶悬空较大，请施工单位拿出有效方案进行填充处理。（见附图）
- 3、预制桩桩顶焊接立柱时焊缝未处理好，要求焊缝要致密、无气孔、无夹渣；焊接后焊缝要平整饱满，无明显凹陷和焊瘤现象，焊接要牢靠满足受力强度要求，并做好防腐处理。


以上问题，请施工单位重视并进行落实到位。

监理项目部（章）

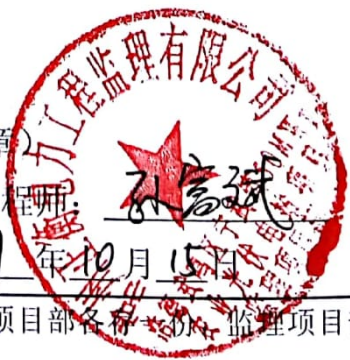
总/专业监理工程师： 

日 期：2017 年 10 月 15 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

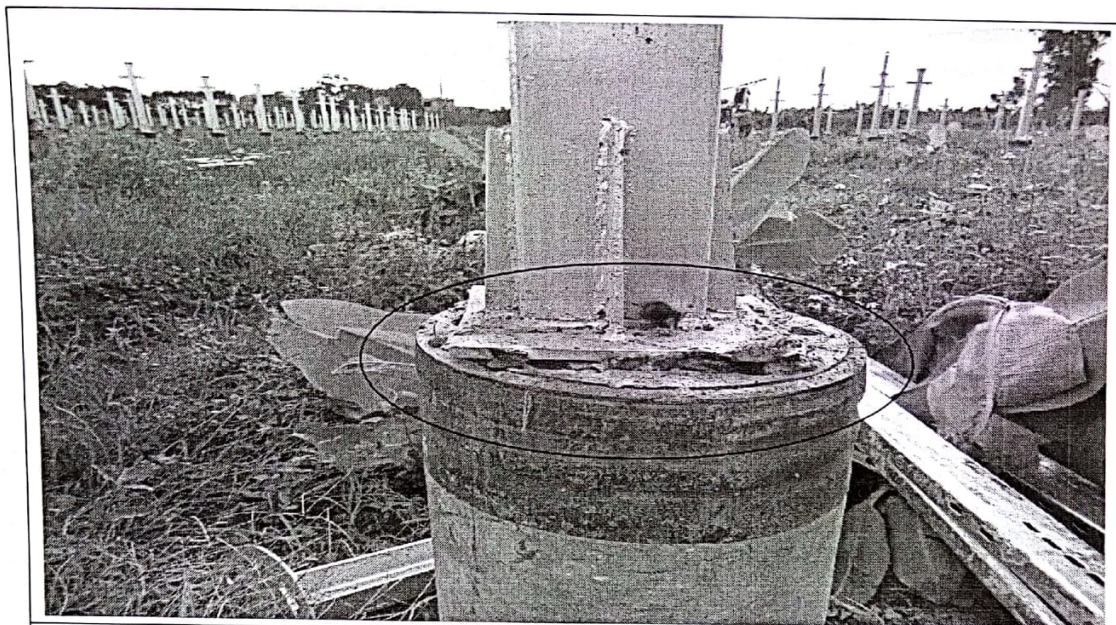

预制桩桩顶立柱焊接未处理好

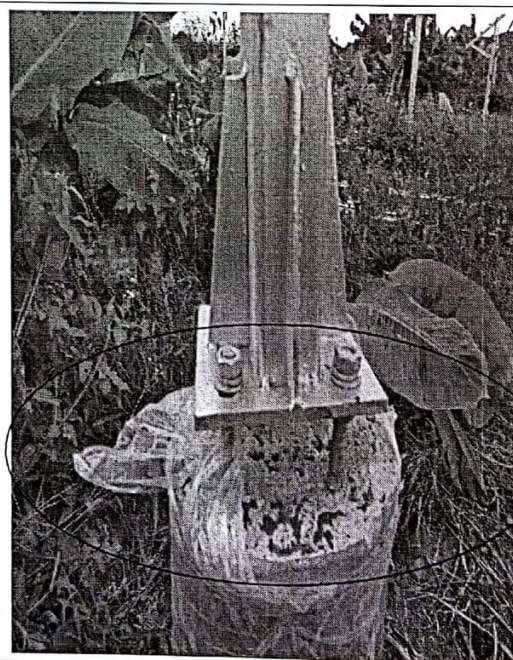

灌注桩与立柱交接处存在质量隐患