

监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—010

致：江苏润海环保工程有限公司施工项目部

事由：光伏区现场施工的相关问题

内容：

在对黄土坎二上村项目进行巡视时，突出存在以下问题：

- 1、光伏区局部存在严重积水，需采取排水措施；
- 2、光伏区局部明显受到雨水侵蚀，影响支架基础的稳定，需进行整改；
- 3、光伏区局部需要护砌，防止后期坍塌对支架造成损坏；
- 4、支架基础存在明显沉降，严重影响螺旋桩的牢固性，要求你项目部及时提交螺旋桩拉拔试验报告，所有实验参数必须满足设计要求，确保电站安全运行；
- 5、光伏区局部存在树木遮挡问题，需尽快处理；
- 6、汇流箱及逆变器支架固定螺栓未紧固，支架明显倾斜，需及时整改；
- 7、电缆穿线管施工极不规范，长短不一，排列不整齐，埋设不牢固，封堵不彻底，需及时进行整改；
- 8、部分边压块安装不规范，用中压块代替边压块，需尽快整改；
- 9、变压器支架防腐不彻底，需整改；
- 10、部分组件和支架之间没有进行有效接地连接，需及时整改；
- 11、整个电站没有敷设主接地环网，需及时完善。

（后附问题照片）

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2017 年 7 月 26 日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。









二上村项目局部需要护砌，
防止坍塌影响支架稳定
2017、7、26



二上村项目组件和支架之间没有进行有效的接地连接
2017、7、26

