

监理工作联系单

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYGF-ZT-JL-004

致：微山县欢城建筑有限公司项目部

湖南鸿源电力建设有限公司项目部

抄送：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）项目部

主题：关于屋面改造进度及安装质量相关事宜

内容：

一、微山县欢城建筑有限公司项目部：经监理、业主现场巡检发现你方在施工过程中存在以下问题：

- 1、拉拔车间屋面改造进度缓慢，限在 2017 年 12 月 21 日结束拉拔屋面全部工作；
- 2、冶炼车间屋面已改造完成，但是存在彩钢瓦踩塌现象，若遇雨雪天气，车间可能会漏水，限你方在 3 日内对塌陷地方进行修复或者更换；
- 3、由于拉拔车间进度缓慢，经监理、业主检查发现，屋面彩钢瓦有漏钉现象，另外彩钢瓦中间（东西方向）需加自攻丝固定；
- 4、现场安全文明施工需加强。

望贵单位加快屋面改造工作，不能影响安装单位施工。

二、湖南鸿源电力建设有限公司项目部：安装现场存在以下问题：

- 1、屋面防雷接地防腐不透彻（需两面防腐）；接地不能直接放在彩钢瓦上面，需支架悬空；
- 2、组件 MC4 插头直接放在彩钢瓦上，没有绑扎悬空；
- 3、穿线管与支架未绑扎固定；
- 4、完成安装的屋面脊梁损坏严重，需抓紧修复或者更换；
- 5、个别电缆终端制作不符合规范要求；
- 6、个别组件压块缝隙过大，需调整；
- 7、所有裸露的电缆需加套管加以防护；
- 8、施工过程资料抓紧时间完善提交监理审批；
- 9、对汇流箱、箱变电压逐一测量并留有记录；电缆绝缘、电阻测试逐一测量并留有记录；



由 扫描全能王 扫描创建

10、施工现场安全文明施工需加强。

对于以上问题，希望各单位认真落实整改，做好完工后的自检工作及自检报告，再报业主、监理对完成的工序进行验收！

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日 期: 2017.12.21

本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建