

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—007

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于箱变基础浇筑存在的相关问题：

内容：

在对光伏区 9 号箱变基础浇筑进行检查时，发现存在很多问题，整体浇筑质量很差，现将存在的问题进行总结，要求你项目部对存在的问题积极进行整改，并在以后的浇筑过程中严格控制，避免类似质量问题的发生。

- 1 箱变基础顶板浇筑后没有进行收面磨平，表面粗糙，同时没有及时进行覆盖保护，造成基础顶板出现裂缝；
- 2 模板施工质量差，浇筑后箱变基础顶板高低不平，墙板明显倾斜；
- 3 箱变基础预埋槽钢放置明显倾斜；
- 4 箱变基础人孔挡檐浇筑成型很差；
- 5 箱变基础预埋管的位置、规格、数量和设计图纸不符。




箱变基础顶板波浪起伏
2018、3、24



箱变基础顶板没有收面磨平
2018、3、24



箱变基础预埋槽钢倾斜严重
2018、3、24

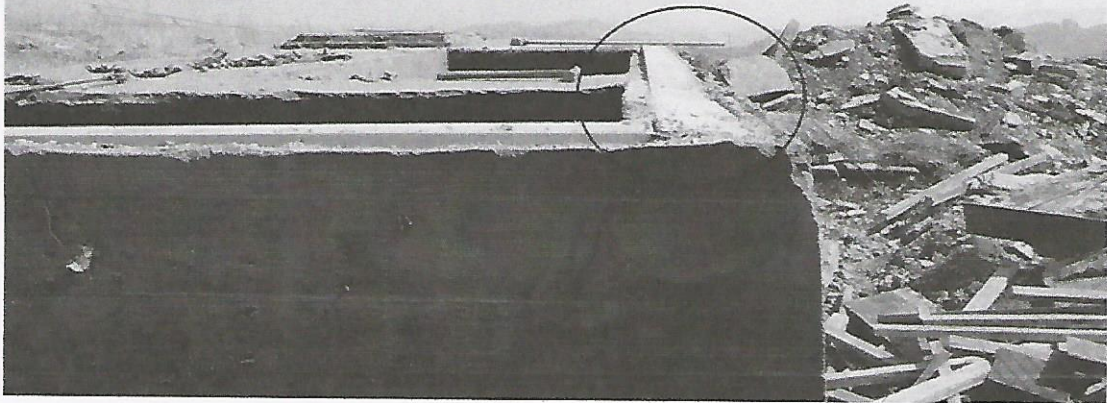

箱变基础预埋管位置、规格、数量错误
2018、3、24

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。