

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—012

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于外线铁塔基础施工存在的问题：

内容：

在对外线施工进行巡视的过程中，发现铁塔基础施工还存在诸多问题，主要表现在以下几个方面：（1）部分铁塔基础预埋螺栓露出部分长度不够，没有按照设计要求进行施工，导致后期铁塔安装无法正常进行；（2）部分铁塔基础标高误差太大，导致铁塔安装时不得不进行二次浇筑，不但影响施工进度，同时也影响了基础的整体强度；（3）部分铁塔基础支模时根开误差大，导致预埋螺栓偏离基础中心，严重影响基础的强度；（4）浇筑并安装完成的铁塔基础没有及时进行回填，容易造成基础坑内积水，影响基础的整体稳定性；（5）在进行基础浇筑时，振捣不到位，部分基础有明显缺陷。

针对以上存在的问题，要求你项目部加强施工现场的巡视力度，做好施工现场的技术交底，有效地指导、监督现场施工，及时发现问题，解决问题，同时对存在的问题积极进行整改，务必保证施工质量。



铁塔基础底脚螺栓露出长度不够
2018、5、15





完成的铁塔基础没有彻底回填
2018、5、15

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018年5月17日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。