

监理工作联系单

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: HDGF-JLLXD-005

致: 湖南力峰建设工程有限公司项目部 (以下简称总包单位)

抄送: 衡东县兴衡光伏发电有限公司项目部

主题: 关于施工现场相关事宜

内容:

一、截止 2018 年 04 月 10 日马脑寨牛脑山项目施工情况基本处于受控中,但是由于下列因素存在项目进度滞后:

1、设计单位出图滞后,截止 2018 年 04 月 10 日我监理方收到三份图纸(支架结构图、光伏阵列布置图、阵列桩基定位图电子图),箱变土建、电气图等未有任何纸质图及扫描图给我监理方;已影响我方监理对项目的监管。

2、截止 2018 年 04 月 10 日,电气设备、各规格线缆、接地扁铁等物资尚未进场,已影响电气施工,同时影响并网节点。

对于以上问题,请总包单位催促设计单位,尽快提交施工图并明确提交时间,不要影响施工进度及并网节点。

二、对于现场施工质量存在以下问题:

1、支架安装问题: 1) 立柱穿孔螺栓缺少弹垫 (M16)。

2) 个别檩条连接件螺旋未紧固。

3) 部分支架现场开孔焊渣未清理; 未做防腐。

4) 个别檩条现场开孔偏大, 平垫陷入孔内, 存在安全隐患。

2、组件安装问题: 1) 个别组件安装后, 不平整, 偏差超过误差范围 (组件平整度相邻组件间 $\leq 1\text{mm}$)。

2) 个别组件安装后, 倾斜角超出误差范围 ($\pm 1^\circ$)。

3) 个别组件安装后, 相邻之间高差较大。

4) 组件安装后, 下檐离地面超出设计范围 ($\leq 600\text{mm}$)。

5) 个别组件安装, 压块压偏及间隙较大 ($\geq 2\text{mm}$)。

对于上述问题, 现要求总包单位抓好现场管理及自检工作。对于不符合要求的及时整改且达到设计及规范要求。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2018.04.10

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。