

# 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

## 监理工作联系单

编号: HNX-YJLL-005

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于 110kV 酬洞线线路工程质量检查缺陷的事宜:

- 1.001 号铁塔相序牌只挂了小号侧, 龙门架-001 导线 B 相大号侧有两个散股点;
- 2.002-003 号铁塔跨 35kV 洞南线 005-006 号, 003 号铁塔采用单串, 应为双串;
- 3.003-004 号铁塔线下白杨树 30 颗, 距线 7 米;
- 4.004 号塔内堆积 1.5 米高余土, 需清理; 第一层少防盗螺帽 15 个;
- 5.013 号铁塔缺防松罩;
- 6.020、021、022 号铁塔三相绝缘子挂点处螺栓短, 未装开口销;
- 7.023-024 号铁塔左风偏 3 米, 白杨树 2 颗超高 1 米;
- 8.028 号铁塔第一层无防盗螺帽;
- 9.031 号铁塔第二层少斜铁(2017)6 块;
- 10.033 号铁塔 A 相跳线过短, 绝缘子未受力, 塔上开口销未开口;
- 11.034 号铁塔左导线线夹缺压铁一个, 开口销未开口, 034 号、035 号铁塔线下白杨树 20 颗, 距线 5 米;
- 12.035 号铁塔无警示牌、相序牌, 引流线未连接, 右地线未进龙门架, 塔上开口销未开口;
- 13.全线未装杆号牌。

针对上述问题加快落实消缺。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:



由 扫描全能王 扫描创建