

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号: HNX-YJLL-007

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于施工遗留问题的事宜:

1. 光伏区电缆桥架铺设完成后出现质量问题: 桥架在电缆铺设完成后由于支架强度达不到荷载出现弯曲现象, 致使部分桥架以出现垮塌现象, 对此, 我监理部要求你方尽快拿出应急预案及整改方案。

2. 光伏区部分箱逆变已接线完成, 但防火封堵工作目前还未开始。湖面湿度大, 要求尽快完成封堵工作, 避免箱体内部设施及电缆头受潮出现故障。

3. 升压站配电楼室内设备已带电, 要求你方尽快完成屋面防水和外墙粉刷工作, 避免雨天屋面渗水造成设备故障, 给人员安全带来威胁。

4. 升压站户外电缆沟及配电楼室内电缆沟盖板已基本安装完成, 但电缆沟内存在的垃圾未清理干净。

5. 配电楼室内电缆沟二次接地与支架连接处未安装固定桩, 不符合规范要求。

针对上述问题希望你方认真落实处理整改。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 陈海

日期: 2018. 7. 3

