

监理工作联系单

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: ZHJL-NQFP-002

致: 苏州腾晖光伏技术有限公司(三标)

事由: 关于质量问题

内容: 业主与监理人员于 2019 年 1 月 8 日检查蒿地坝、八海河及沈家坝发电点时发现如下问题:

- 1、电缆管口未封堵;
- 2、逆变器直流电缆正负极未分开穿管、电缆交叉;
- 3、部分斜梁弯曲;
- 4、逆变器安装高度过高(应参照电气安装规范,配电箱中心点与地面的垂直距离为 1.4-1.6M);
- 5、逆变器下方电缆管不垂直、不牢靠;
- 6、部分汇流箱交流电缆地埋未穿钢管;
- 7、组件板面不横平竖直;
- 8、电缆未挂牌;
- 9、围栏混凝土基础不符合设计及规范要求;
- 10、汇流箱接地未接主接地网、安装高度不符合规范(详见电气安装规范-配电箱安装要求);
- 11、立柱未焊于桩中心、偏差太大;
- 12、组件安装角度应为 $23\pm 1^\circ$, 超出了设计范围;
- 13、部分螺栓未紧固;
- 14、组件边角保护纸板未清理;
- 15、组件接地线未安装;
- 16、电缆挂牌不符合规范及设计要求;

现要求你单位尽快整改, 整改结束报监理项目部进行复验;

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 田在成

日期: 2019 年 01 月 09 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。





斜梁弯曲



逆变器安装高度过高（应参照电气安装规范，配电箱中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6M）



电缆管口未封堵




逆变器直流电缆正负极未分开穿管、电缆交叉




逆变器下方电缆管不垂直、不牢靠



部分汇流箱交流电缆地埋未穿钢管

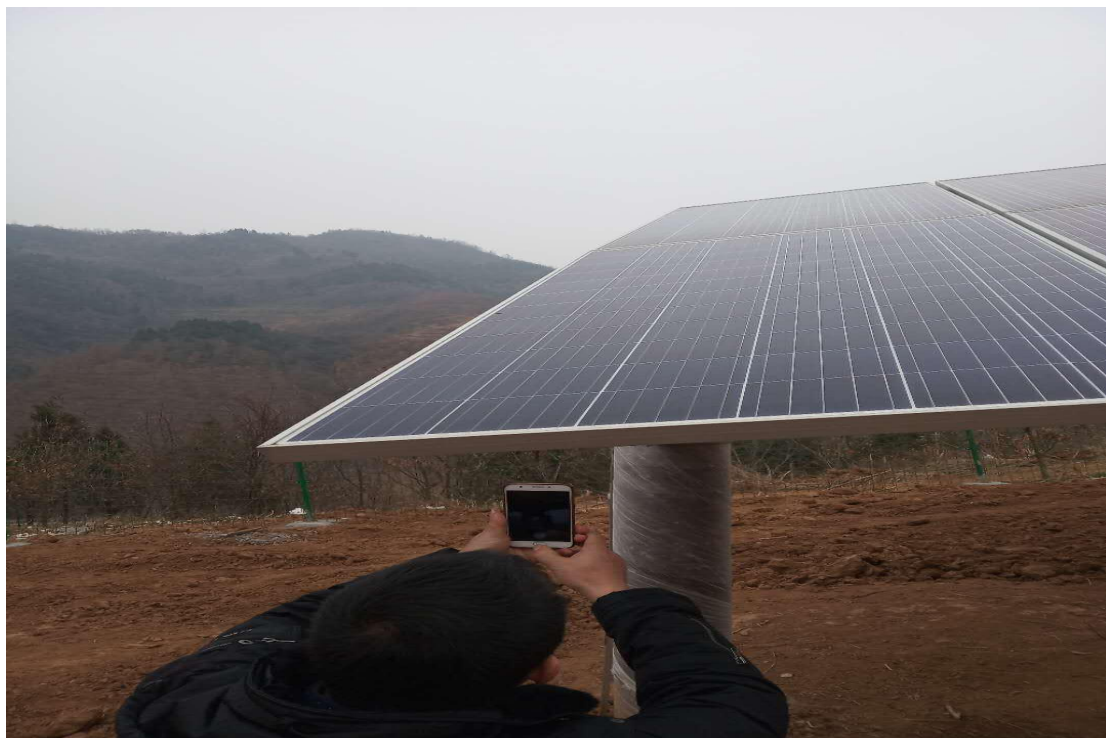

组件板面应横平竖直

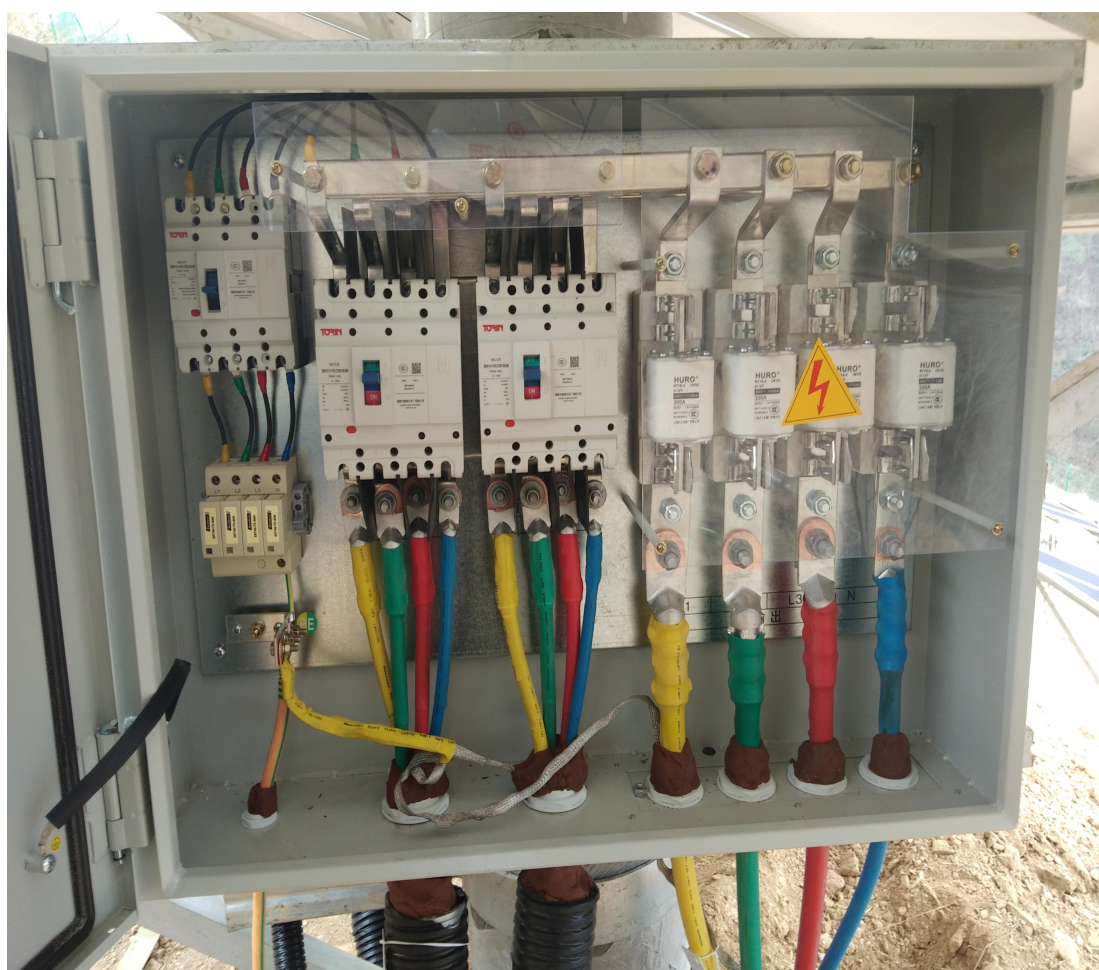

电缆未挂牌



汇流箱接地未接主接地网、安装高度不符合规范（详见电气安装规范-配电箱安装要求）



立柱未焊于桩中心、偏差太大



组件安装角度应为 $23\pm 1^\circ$



部分螺栓未紧固



围栏混凝土基础不符合设计及规范要求



组件接地线未安装



电缆挂牌不符合规范及设计要求



组件边角保护纸板未清理