

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 丽水瓯宝安防科技 1.2544MW 分布式光伏发电项目 编号: JLLX—OBAF—09

致: 湖北湘电建设工程有限公司

主题: 施工质量相关事宜

内容:

你单位施工地瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 分布式光伏发电项目经检查发现存在以下问题:

- 1、7#楼、9#楼接地装置焊接扁铁交叉处未焊接;
- 2、9#楼接地装置焊接南北走向扁铁与立柱焊接搭接面积不足;
- 3、7#楼、9#楼接地装置焊接扁铁与原防雷接地网焊接为两面焊, 不符合设计要求;
- 4、宿舍楼屋面与逆变器距离过近, 为防止雨水滴落屋面溅射到逆变器上, 建议增加支架安装, 抬高逆变器与屋面之间的距离;

以上问题希望施工单位予以重视, 立即安排整改。否则责任自负及经济处罚。

附: 照片

监理项目部(章):

监理工程师:

日

期:

2019.3.18



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。

7#楼接地装置焊接扁铁交叉处未焊接



9#楼接地焊接搭接面积不足



9#楼接地装置焊接扁铁交叉处未焊接



7#楼、9#楼接地焊接搭接面积不足



宿舍楼屋面与逆变器距离过近



9#楼接地焊接南北走向扁铁与立柱焊接搭接面积不足

