

# 监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-09

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：施工质量

内容：

经建设、监理单位近期日常巡视检查，发现以下问题：

1. 厂房彩钢瓦恢复不到位，存在缝隙，造成厂房内部多处存在漏雨情况，屋面彩钢瓦多处破裂
2. 斜撑加固完存在多处螺栓未及时紧固，部分高强度螺栓过短，未出丝等情况
3. 夹具导轨安装存在螺栓未紧固、松动、缺少等情况
4. 材料吊装至屋面未及时分散开，存在集中堆载
5. 现场施工人员存在吸烟、赤膊等现象
6. 各屋面施工产生的垃圾未及时清理，造成厂房下水管道堵塞，屋面垃圾成堆
7. 现场临时电源老化、裸露情况，易存在漏电、触电等危险

现我监理单位对以上存在的问题提出以下要求：

1. 近段时间处于暴风雨易发阶段，请各施工单位做好屋面恢复工作，并进行固定，防止大风天气刮刮造成意外事件发生。
2. 对未恢复的彩钢瓦及时进行恢复，并压接到位，同时下雨天气进行厂房漏雨点排查工作，及时修复完善
3. 锚栓胶强度已到达要求，及时对各螺栓进行紧固，对螺栓过短情况进行返工处理。严禁再次出现。
4. 夹具导轨安装完成后及时进行自检消缺报验工作，
5. 材料吊装至屋面，屋面需铺设临时堆放落脚点，并及时分散开，严禁再次出现集中堆载现象发生。
6. 加强现场施工人员管理。如在出现吸烟、安全帽未正确佩戴、赤膊等现象，将按照要求进行处罚。
7. 加强现场临时电源检查及更换，下班前做好断电处理。

我单位下周将进行现场质量专项检查，请各分包单位做好各工序质量消缺自检，完善存在的问题。

项目监理单位盖章：

总/专业监理工程师：

日期：

2019年8月2日



扫描全能王 创建