

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-005

致 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 土建施工项目部、业主项目部：

事由：关于现阶段施工进度、质量、安全、资料以及协调工作

内容：2019 年 7 月 19 号监理项目部组织对现阶段施工的土建车棚基础工程综合检查，发现如下问题：

- 1、土建工程车棚基础开工资料、原材料报检以及必要的复检报告严重滞后。
- 2、基础施工所用必试原材料（钢筋、混凝土）未进行质量复检。此材料复检合格前不准隐蔽及下道工序，若复检质量不合格所产生的返工费用由施工方自行承担。
- 3、土建工程设计交底、图纸会审、正式版蓝图滞后，请业主方给予协调支持。
- 4、按照施工合同土建工程进度滞后。请施工方合理调整进度计划，采取可靠的进度保证措施。
- 5、因施工现场环境原因所导致的变更（厂区雨水井在基础内、预埋件增加焊角尺寸段焊），请施工方编制正式的图纸变更联系单。所变更的部分经设计方正式下达设计变更后方可施工，否则不予检查验收。
- 6、员工车棚基础开挖注意保护下侧管线，机械开挖至基底时预留少量土方进行勘察，必要时人工开挖。
- 7、现场质量、安全问题及要求如下：
 - a. 西区车棚基础底板横向钢筋个别长度过短，钢筋搭接未按照规范要求长度搭接。
 - b. 西区车棚接地扁钢个别未进行清渣、防腐。
 - c. 电焊作业距乙炔堆放处距离不足 15 米，需采取隔离措施。
 - d. 部分施工人员安全帽未系帽带。
 - e. 严格执行拜腾厂区 EHS 施工要求禁止货车拉人。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2019 年 7 月 19 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。