



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工作联系单

NO: CZZH-7101-ZL-007

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于本周进行安全质量联合检查发现的问题事宜

内容: 2020年9月28日对光伏区进行安全、质量联合检查发现以下问题:

- 1、光伏区支架安装斜拉撑螺母未紧固到位, 导致斜拉撑未吃力。
- 2、光伏区组件与压块(卡扣)螺母未紧固到位, 需对紧固不到位的进行返工。
- 3、光伏区组件接地连接垫片存在漏装现象, 需安排质检员进行检查, 对漏装的进行返工。
- 4、光伏区组件与支架之间压块(卡扣), 存在错用现象。
- 5、光伏区个别支架已存在生锈现象, 需施工单位施工过程中加强成品保护, 减少对镀锌层的损坏, 并对损坏部位进行修复。
- 6、光伏区支架安装达不到验收标准, 需施工单位质检员加强自检力度, 避免后期大面积返工。
- 7、光伏区组件组串接线不规范, 组间跨接未使用镀锌槽盒。
- 8、光伏区个别部位存在螺母漏紧, 平弹垫漏装现象。
- 9、光伏区桩基桩头部位防腐层破坏, 需安排人员进行修复。

针对以上问题, 需施工单位加强光伏区支架及组件的自检力度, 并安排人员对以上问题进行整改。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:



2020年09月29日