

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：

主送：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镭正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于东红区养鸭鱼塘、大水塘巡查发现问题

内容：

今日我监理人员在对东红村大水塘、养鸭鱼塘光伏区巡查中发现如下问题：

一、大水塘光伏区：

- (1) 大水塘接地环网扁铁敷设裸露，未见泥土掩埋；
- (2) 大水塘西面汇流箱安装倾斜，不符合垂直安装要求；
- (3) 各阵列组件间未见等电位连接，需与设计对接；
- (4) 部分桥架安装尤其桥架与桥架螺栓连接处不够平直，桥架变向处未见三角架支撑，需作调整处理；
- (5) 场区施工垃圾未见处理；

二、养鸭鱼塘光伏区：

- (1) 部分电缆桥架线满未封盖用绳绑扎且电缆桥架变形，部分桥架段安装不够平直，桥架变向处未见三角架支撑，部分桥架盖板有翘口，需作调整处理；
- (2) 部分汇流箱至桥架穿线管口封堵不密实，少部分有脱落现象；
- (3) 阵列与阵列间部分穿线管出线露搭在檩条上，阵列二端串接线未作相应固定；
- (4) 各阵列组件间未见等电位连接，需与设计对接处理；
- (5) 过路进线 35KV 电缆未做窰井，未铺砖和未确定埋设高度（深度）；
- (6) 西半区南端前排个别阵列和山梗接触，无离地高度；东半区南端二个阵列竹草遮挡严重，少部分组件上泥巴未清理；
- (7) 整场区施工垃圾未清理；积土堆积，未能平整，尤其光伏区东端；
- (8) 少部分阵列存在波浪边；
- (9) 场区东面部分和北面围栏未完成；



对上述二个光伏区发现的施工问题，希望总包单位组织相关管理人员，认真自检自查完成后报申验收；因大水塘并网工期较紧，消缺工作尚在进行中，同时二个光伏区现场自检测试报告（记录），尤其是组串接地电阻报告（记录）收集整理后报设计验算审核，验算审核通过后将是验收依据。

目前既要完成工期任务，又要做好已建光伏区消缺工作，希望总包单位克服困难，把这二项工作任务都要做好为盼。

问题图片见附件：

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式3份，由项目监理部填报，建设单位存1份、项目监理存1份，承包单位存1份。





