

监理工作联系单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：SCYC-LXD-012

致：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

主题：关于项目扫尾及消缺工作相关事宜

内容：项目剩余工作量及消缺消缺项如下：

- 1、部分光伏区（B03~B10、B12、A01 等）环网接地未完成。
- 2、A01、B12 组件接地线（黄绿线）未完成。
- 3、光伏区箱逆变高压侧、直流侧电缆、通讯线未挂标识牌。
- 4、箱逆变直流侧直流电缆未安装支架固定。
- 5、场区围栏有损坏现象，进箱逆变部分未安装围栏门；安装完成部分缺少安全警示标识牌。
- 6、个别箱逆变围挡由于踏步基础下沉，导致围挡变形，门损坏，需维修。
- 7、光伏场区进场道路还差一道工序（碎石）。
- 8、A01、A12、A14、B12 光伏阵列区斜梁与檩条连接缺螺丝。
- 9、B08~B12、A01 等光伏阵列区支架安装缺少斜拉杆、直拉杆及直拉杆套管。
- 10、A12 光伏区东西两侧被树木、竹林遮挡，光伏区内杂草需砍伐清理。已砍伐的光伏区砍伐不彻底。
- 11、B13 光伏区三组组件安装重叠，需整改。
- 12、除 A06~A09 箱逆变，其余箱逆变编号错误，需重新制定；后期补桩区域汇流箱、直流电缆未挂牌；通讯电缆未挂编号牌。
- 13、部分光伏阵列区组件安装错缝、不水平；螺栓未紧固到位（有松动）、支架抱箍螺栓未紧固、前后立柱缺少横担，需整改。
- 14、部分光伏区汇流箱、电缆穿管、通讯穿管未封堵。
- 15、五条集电线路电缆标示桩埋设部分地方不符合要求，应按规范要求埋设；光伏场区缺少低压电缆标示桩。
- 16、个别几个箱逆变本体与基础槽钢间隙较大，需处理。
- 17、升压站上屋面爬梯有腐蚀现象，需除锈防腐。
- 18、升压站污水处理装置未施工、安装。



扫描全能王 创建

19、升压站消防设施未调试投运。

20、A13 后补光伏方阵还有 2 个汇流箱 2*240² 直流电缆未敷设。

21、光伏场区预制桩身喷组串编码未全部完成。

22、个别光伏区通讯故障需排查处理，B06、B07、B12、A01 等光伏区通讯未接通。

以上问题，望总包项目部悉知并重视，尽快安排施工单位人员对以上事宜进行扫尾、消缺工作，并具备竣工验收条件。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师

日



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、监理项目部各 1 份。



扫描全能王 创建