

监理工作联系单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-014

致: 浙江华东建设工程有限公司施工项目部

中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

内容: 2024 年 4 月 9 日检查 FZ28、FZ29 方阵发现存在以下质量、安全问题:

- 1、FZ28 方阵 2#逆变器区域 3kV 电缆有一段没有铺砖;。
- 2、FZ28 方阵 2#、3#逆变器区域直流电缆未敷设完成, 电缆线管摆放在地面; 组串之间接地线未跨接;
- 3、FZ28、FZ29 方阵控制器未接地, 监控器线管未绑扎固定;
- 4、FZ28 方阵 6#、7#逆变器区域接地沟、电缆沟深度不符合设计要求;
- 5、FZ28 方阵直流电缆穿管不合格, 线管连接处脱开, 电缆外露;
- 6、FZ28 方阵架空 3kV 电缆未套保护管, 1#逆变器区域架空电缆套管不符合要求;
- 7、FZ28 方阵 2#、3#、4#、5#、6#、7#逆变器区域电缆沟未回填;
- 8、FZ28、FZ29 方阵单桩二次浇筑、保护帽、接地未施工完成;
- 9、FZ28、FZ29 方阵逆变器直流侧电缆接线不规范, 管口未封堵, 直流电缆未套软管;
- 10、FZ28 方阵 5#逆变器区域直流线管裸露在地面;
- 11、FZ28、FZ29 方阵接地环网路线范围与图纸不符;
- 12、FZ28 方阵 1#逆变器 3kV 电缆深度不符合设计要求;
- 13、FZ29 方阵 2#、3#逆变器区域接地沟、电缆沟不符合设计要求;
- 14、FZ29 方阵 3#逆变器区域直流电缆未绑扎固定;
- 15、FZ29 方阵 1#、3##逆变器区域接地焊接未防腐;
- 16、FZ29 方阵 1#逆变器区域直流电缆敷设未完成;
- 17、FZ29 方阵 1#逆变器区域组串之间接地线未跨接;
- 18、FZ29 方阵 4#逆变器区域电缆未挖沟填埋;

以上问题请你单位高度重视, 立即按照规范及设计图纸要求进行整改消缺, 消除质量及安全隐患, 整改合格后报监理复验。

(附现场照片)

项目监理单位(章)

监理工程师:

日期: 2024.4.10

注: 本表一式 3 份, 由项目监理单位填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理单位各 1 份。





