

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-015

致: 浙江华东建设工程有限公司施工项目部

中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

 
内容: 2024 年 4 月 10 日检查光伏区 FZ24、FZ25 方阵发现存在以下质量、安全问题:

- 1、FZ24 方阵 1#、2#逆变器 3kV 电缆有一段没有挖沟填埋, 1#、2#、3#逆变器电缆有一段没铺砖回填;
- 2、FZ24 方阵 1#逆变器直流电缆未接线;
- 3、FZ24、FZ25 方阵控制器未接地, 监控器线管未绑扎固定;
- 4、FZ24 方阵箱变向北低压电缆埋深不符合设计要求, 箱变下面电缆裸露在地面;
- 5、FZ24 方阵 2#、4#逆变器区域直流电缆未绑扎固定;
- 6、FZ24 方阵部分逆变器支架横担变形;
- 7、FZ24 方阵电缆沟未回填, 组串之间接地线未跨接, 逆变器电缆管口未封堵;
- 8、FZ24 方阵单桩二次浇筑、保护帽未施工完成;
- 9、FZ24 方阵 2#逆变器区域接地未防腐;
- 10、FZ24 方阵 3#逆变器区域组串支架后斜撑掉落;
- 11、FZ24 方阵 4#逆变器附近 3kV 电缆未铺砖;
- 12、FZ24 方阵 6#逆变器 3kV 电缆余缆外露, 5#逆变器交直流电缆有一段未挖沟填埋;
- 13、FZ25 方阵组串缺少 3 块组件;
- 14、FZ25 方阵部分光伏区组串接地未形成环网;
- 15、FZ25 方阵逆变器交直流线管未封堵;
- 16、FZ25 方阵 1#逆变器区域直流线管倾斜;
- 17、FZ25 方阵箱变下面高压电缆套管损坏, 低压电缆未回填;

以上问题请你单位高度重视, 立即按照规范及设计图纸要求进行整改消缺, 消除质量及安全隐患, 整改合格后报监理复验。

(附现场照片)

项目监理机构 (章): 

监理工程师: 

日期: 2024.4.11

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

