

监理工作联系单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-017

致: 浙江华东建设工程有限公司施工项目部

中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

内容: 监理对光伏区 FZ22、FZ23 方阵检查时发现存在以下质量、安全问题:

- 1、FZ22 方阵有一处直流电缆架空敷设 (设计埋地)。
- 2、FZ22 方阵敷设的直流线管深度不符合设计要求;
- 3、FZ22 方阵电缆沟未回填, 敷设在沟内的 3kV 电缆深度不符合设计要求, 铺砖不符合规范要求;
- 4、FZ22 方阵直流电缆未绑扎固定;
- 5、FZ22、FZ23 方阵扁铁未按照设计要求绑扎固定, 接地环网未按设计要求完成;
- 6、FZ22 方阵箱变低压电缆未固定, 监控线未绑扎固定;
- 7、FZ22 方阵 2#逆变器区域后斜撑变形, 1#逆变器区域前斜撑掉落;
- 8、FZ22 方阵 3kV 电缆架空未完成;
- 9、FZ23 方阵 5#逆变器区域组串间接地线断开;
- 10、FZ23 方阵 1#、2#逆变器 3kV 电缆直埋深度不符合设计要求;
- 11、FZ23 方阵直流电缆未绑扎固定; 逆变器直流电缆不符合要求。
- 12、FZ23 方阵电缆沟、接地沟未回填。

以上问题你单位应高度重视, 立即组织施工, 按照规范及设计图纸要求进行整改消缺, 消除质量及安全隐患。

(附现场照片)

项目监理机构 (章):

监理工程师:

日期: 2024.5.5

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）
施工区：F222万序
监理内容：3KV电缆敷设不足，沟内积水，砖块
不符合要求
拍摄时间：2024.04.29 10:22
天气：晴 18℃
监理单位：常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机[157171]
地址：常州正源电力工程监理有限公司




华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）
施工区：F222万序
监理内容：后部安装5
拍摄时间：2024.04.29 09:55
天气：晴 18℃
监理单位：常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机[157171]
地址：常州正源电力工程监理有限公司




华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）
施工区：F223万序
监理内容：接地网网孔未焊接
拍摄时间：2024.04.17 09:46
天气：多云 16℃
监理单位：常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机[157171]
地址：常州正源电力工程监理有限公司

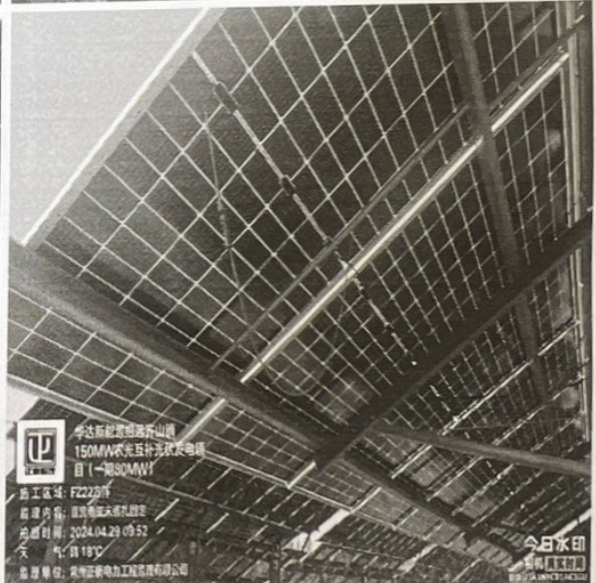

华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）
施工区：F222万序
监理内容：后部安装5
拍摄时间：2024.04.29 09:52
天气：晴 18℃
监理单位：常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机[157171]
地址：常州正源电力工程监理有限公司

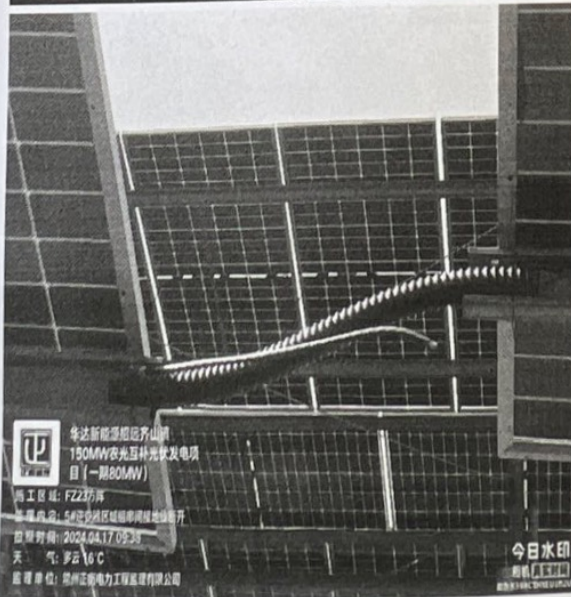

华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）
施工区：F223万序
监理内容：5#逆变器区域接地网网孔未焊接
拍摄时间：2024.04.17 09:38
天气：多云 16℃
监理单位：常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机[157171]
地址：常州正源电力工程监理有限公司



华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）
施工区：F223万序
监理内容：接地网网孔未焊接
拍摄时间：2024.04.29 10:04
天气：晴 18℃
监理单位：常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机[157171]
地址：常州正源电力工程监理有限公司

