

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-C03- 017

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于升压站安全文明施工及工程质量检查整改事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 建设单位项目部、生产技术部、监理项目部 5 月 6 日检查发现的问题, 你单位整改后经复查存在以下问题;

- 1、问题清单第 1 条中控室操作台内布线杂乱无章, 操作台未接地未整改完成, 复查过程发现剩余材料未清理;
- 2、问题清单第 5 条综合楼多处地脚砖贴实不严密, 有缝隙。部分未整改完成
- 3、问题清单第 7 条综合楼配电盘布线杂乱, 引线孔未封堵; 电源开关未贴检测合格证; 箱体安装变形。未整改完成;
- 3、问题清单第 9 条室外电缆沟内泥沙未清理; 电缆敷设不符合规范要求, 动、控电缆未分层敷设。未整改完成, 部分电缆未清理干净、整理;
- 4、问题清单第 10 条储能设备基础多处引孔门与基础爬梯位置不对应。人员无法正常上下未整改完成, 爬梯未防腐;
- 5、问题清单第 15 条预制舱 3 处步梯平台未装防护栏未整改完成;
- 6、问题清单第 19 条预制舱舱门未装防风钩, 未整改完成;
- 7、问题清单第 20 条预制舱基础内爬梯与预制舱爬梯引口位置不能对应, 人员无法正常上下, 未整改完成;
- 8、问题清单第 21 条预制舱室外风机控制箱位置距离地面较高, 人员无法正常操作, 未整改完成;
- 9、问题清单第 23 条预制舱继保室静电地板破损脏污, 静电地板下杂物较多未清理, 电缆敷设杂乱, 不符合规范要求, 未整改完成;
- 10、问题清单第 24 条预制舱继保室未设接地环网, 所有盘柜均未接地; 盘柜等电位未连接, 未防火封堵。未整改完成;
- 11、问题清单第 25 条多处室外设备基础预埋件与设备底座间有缝隙, 未垫平密封; 箱体焊接未作防腐处理, 部分未整改完成;

- 12、问题清单第 28 条水泵房内电源控制箱电缆地线不符合规范要求,电缆未挂标识牌,下部未封堵,电源开关无设备编号,未整改完成;水泵房控制箱没有接地没有接地铜排;
- 13、问题清单第 29 条水泵房室外电缆穿墙未做防护,未整改完成;
- 14、问题清单第 32 条水泵房内未设计集水坑;施工废弃物未清理,需要提供设计回复文件;
- 15、问题清单第 36 条多处电缆未采用冷、热缩式电缆终端头,整改后电缆没有相序标记;
- 16、问题清单第 39 条预制舱、SVG 舱体多处破损锈蚀,未整改完成;
- 17、问题清单第 40 条围墙粉刷脚手架未设安全护栏、单侧支脚不稳,易发生人员跌落伤人。未整改完成,未提供安全培训记录;
- 18、问题清单第 41 条生活水进水井管路未做保温处理;井内杂物未清理,未整改完成;
- 19、问题清单监理检查部分第 5 条接地防腐不到位未整改完成,未进行双面防腐
- 20、问题清单监理检查部分第 10 条吊点与设备不在同一垂直点,未整改完成。
- 21、问题清单生产技术部检查部分第 1 条财务室需要加摄像头、窗外需要加栏杆,入户门需要更换为钢制防火防盗门。未整改完成;
- 22、问题清单生产技术部检查部分第 2 条主控室及各房间墙面颜色不一致,需要再喷一遍乳胶漆;卫生间水龙头没有热水,需要加装速热装置或是换成冷热水 的把热水器的接上。未整改完成;
- 23、问题清单生产技术部检查部分第 3 条门厅内的应急照明应放到墙里面,不应露外面。未整改完成;
- 24、问题清单生产技术部检查部分第 5 条主变旁需要加装消防沙箱;升压站需要加装消防棚;未整改完成

以上事宜,必须尽快落实整改,加强自查发现问题及时整改,望总包项目部悉知并重视!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2023 年 05 月 24 日

本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、总包项目部各存 1 份,监理项目部存 1 份。