



监理工作联系单

工程名称: 海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号: HNLR/LS-JS-LXD-028

致: 海南联瑞新能源有限公司、海南联生新能源有限公司

抄送: 国电电力山东新能源开发有限公司、宁波联兴新能源科技有限公司

主题: 关于海南联生/联瑞分布式光伏发电项目安全、质量专项检查中发现的现场问题

内容: 本次检查中, 现场发现以下问题:


- 1、 部分光伏组串仅做一点接地。不符合设计要求和《光伏电站施工规范》GB 50794—2012 第 5.8.2 条、5.8.3 条的规定。



- 2、 部分光伏组件支架焊接点未做防腐处理, 不符合《光伏电站施工规范》GB 50794—2012 第 5.2.1 条第 3 款的规定。



- 3、 部分逆变器、汇流箱接地引下线接线端子(线鼻子)锈蚀严重, 不符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169—2016 第 4.3.2 条的规定。

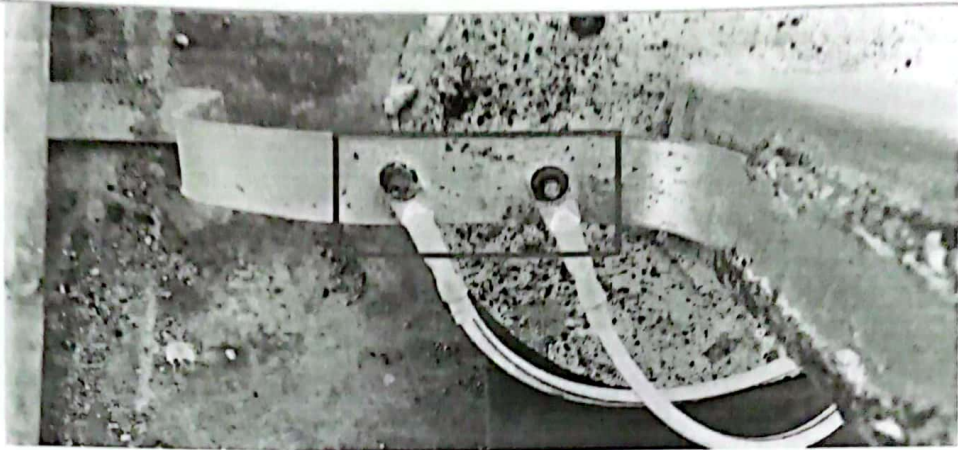

请总包方与 2024 年 3 月 26 日前整改完成，并书面回复



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。