

监 理 通 知 单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09 -DZGJ-012

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司

事由：关于光伏区接地线施工质量的问题

监理在日常巡检过程中发现你单位在光伏区接地线施工时存在以下问题：

- 1 个别焊口不是满焊
- 2、焊接部位外侧防腐距离小于 100mm；
- 3、双面防腐不规范；
- 4、涂刷的黄绿条纹标识不规范；
- 5、开槽不顺直；
- 6、在镀锌线材上电焊引弧。

以上问题要求你单位：

- 1、所有焊口必须满焊；
- 2、焊口外侧防腐距离不应小于 100mm；
- 3、应双面防腐，且不少于两遍；
- 4、涂刷的黄绿条纹标识间隔应为 150~100 之间，且应全长涂刷；
- 5、开槽应顺直；
- 6、不得在镀锌材料上引弧，偶有破坏应做防腐处理。

附图：

监理项目部

总/专业监理工程师：周喜军

日期：2016 年 6 月 28 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



条纹标识不规范



焊口防腐不规范，应不少于两遍



焊口背面防腐不到位



线材上引弧，破坏镀锌层