

监 理 通 知 单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-DZGJ-016

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司

事由：关于施工质量的问题

监理在日常巡检过程中发现你单位在施工时存在以下问题：

- 1、高压开关柜穿线时，方法不当，致使底板变形；
- 2、电缆沟防火隔板没有按要求敷设，材料破损；
- 3、室外电缆沟盖板封闭前电缆上的垃圾，尘土没有清理；
- 4、室外盖板使用材质和设计要求不符；
- 5、临时变进户电缆在回填时没有铺沙，砖块直接放在电缆上，且没有报验；
- 6、电缆沟中新增加的大门动力电缆不是阻燃材料；且有明接头；
- 7、现场检查 15 号阵列有的压块下的异性螺母安装不正确，起不到作用，组件活放在横梁上；斜拉杆螺丝未拧紧；三角垫反着使用等；
- 8、大门口过路电缆不穿保护管；
- 9、汇流箱接线时有划伤电缆、压接不实、多股线不使用线鼻子、葛兰头未拧紧等问题；
- 10、箱、逆变入户电缆弯曲半径不够；
- 11、剥下的线皮、铠带不能及时回收，淹埋在电缆沟里。
- 12、保护管管口毛刺处理不干净。

以上问题要求你单位在 29 日前整改完成，报监理单位复查

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：中邦电力

日期：2018 年 11 月 25 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。