

整改通知单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DMLZ-006

致：秦皇岛港城电力工程有限公司

主题：关于 12 月 22 日现场预验收发现的问题；

内容：经监理 12 月 22 日对屋面、箱逆变、SVG 和预制仓进行统一预验收，发现现场存在诸多问题，请贵单位根据我单位所提整改意见尽快整改，并在整改完成后报监理及业主进行二次验收。

附件：整改问题清单

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日期：2016/12/22



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 1 份。

整改问题清单

- 1、部分穿线管未固定,要求必须全部采用不锈钢扎带固定,采用塑料扎带的需要全部更换。
- 2、部分 1*4 电缆及组件连接线未绑扎好垂在彩钢瓦屋面上。
- 3、组件边框接地线螺丝未拧紧,部分接地线脱落。
- 4、支架锈迹未清除干净。
- 5、汇流箱内进线空为封堵, 1*4、2*120、2*150 电缆进桥架处未加保护皮层,未封堵。
- 6、汇流箱至桥架之间的穿线套管未固定。
- 7、部分软管穿线管太短,不能起到防水作用。
- 8、汇流箱内通讯屏蔽铜网未接地。
- 9、汇流箱喷码未完成。
- 10、部分电缆桥架支架缺少夹具。
- 11、部分屋面接地焊接处未满焊且未刷防腐, 1#屋面主接地网入地时未埋入土中,裸露在外,部分屋面接地扁铁未做有效固定。
- 12、部分箱逆变接地焊接未刷防腐漆,接地需刷黄绿漆。
- 13、箱逆变、预制仓及 SVG 基础内垃圾未清理,电缆支架接地焊接处未刷防腐漆,进出线套管处未封堵。
- 14、箱逆变内爬梯未做,渗水坑钢篦子未做, 3#逆变器缺少一个灭火器。
- 15、箱逆变内绝缘胶垫未铺。
- 16、箱逆变需编号喷码,箱逆变外需添加文字警示标志牌。
- 17、预制仓下基础中间墙悬空需垫垫铁。

- 18、箱逆变、预制仓及 SVG 设备进出线口未封堵。
- 19、集电线路柜内电缆头绝缘护管破裂需更换。
- 20、预制仓内一次设备接地扁铁需用绝缘胶带缠绕。
- 21、气象监控设备需重新固定。
- 22、电缆标志桩未埋设,电杆标号牌未悬挂。