

监理工程师通知单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-07

致 东风设计研究院有限公司 (EPC 承包单位)：

主题：现场施工质量问题

内容：

日常巡查现场，发现以下质量问题：

1、根据《郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目新总装车间屋面光伏发电系统-屋面支架夹具和导轨排布图》设计要求，铝轨截面尺寸为：30*40*2mm，现场实测厚度为：1mm，不符合设计要求。

2、根据《郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目新总装车间屋面光伏发电系统-新总装车间屋面光伏发电系统结构说明》设计第 2.2.4 条要求，所有配螺帽的螺栓均需放置防松动弹垫圈，现场大部分未见防松动弹垫圈。

3、根据《郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目新总装车间屋面光伏发电系统-新总装车间屋面光伏发电系统结构说明》设计第 2.2.4 条要求，M8 预紧扭矩为：8-10Nm，M10 预紧扭矩为：20-23Nm，M12 预紧扭矩为：30-33Nm，现场实测部分螺栓 M8 预紧扭矩不符合设计要求。

4、根据《郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目新总装车间屋面光伏发电系统-屋面支架夹具和导轨排布图》设计要求，夹具拉拔力需大于 1.5kN，现场需要做拉拔试验。

5、根据《郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目新总装车间屋面光伏发电系统-电气设备安装布置图》设计节点图要求，汇流箱支架加工与设计图纸不符合（详见照片）。

6、其他未尽事宜请自查自纠。

以上质量问题较严重，且未报项目监理机构验收，现要求你方暂停屋面光伏项目施工，整改到位后报监理部复查，未经整改而擅自施工，造成的影响、责任由你方自行承担。

限 2017 年 1 月 5 日前回复。


附件：现场照片

抄送：苏州天穗新能源科技有限公司

监理项目部（章）：


总/专业监理工程师：

日

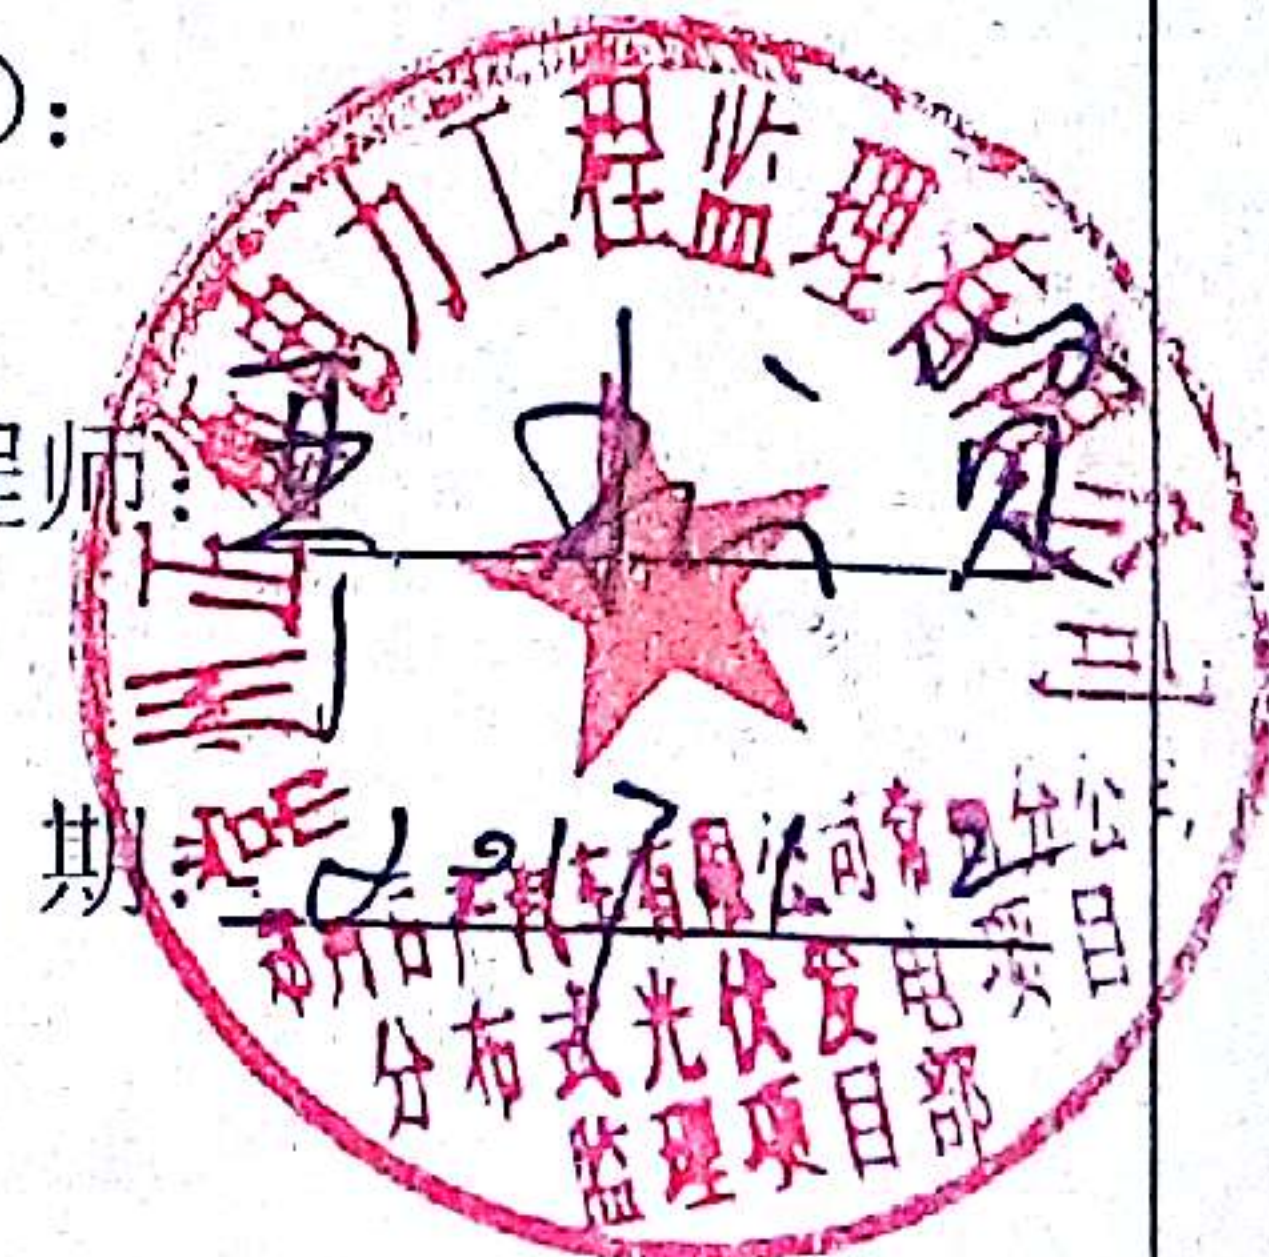


本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。

现场实际施工照片

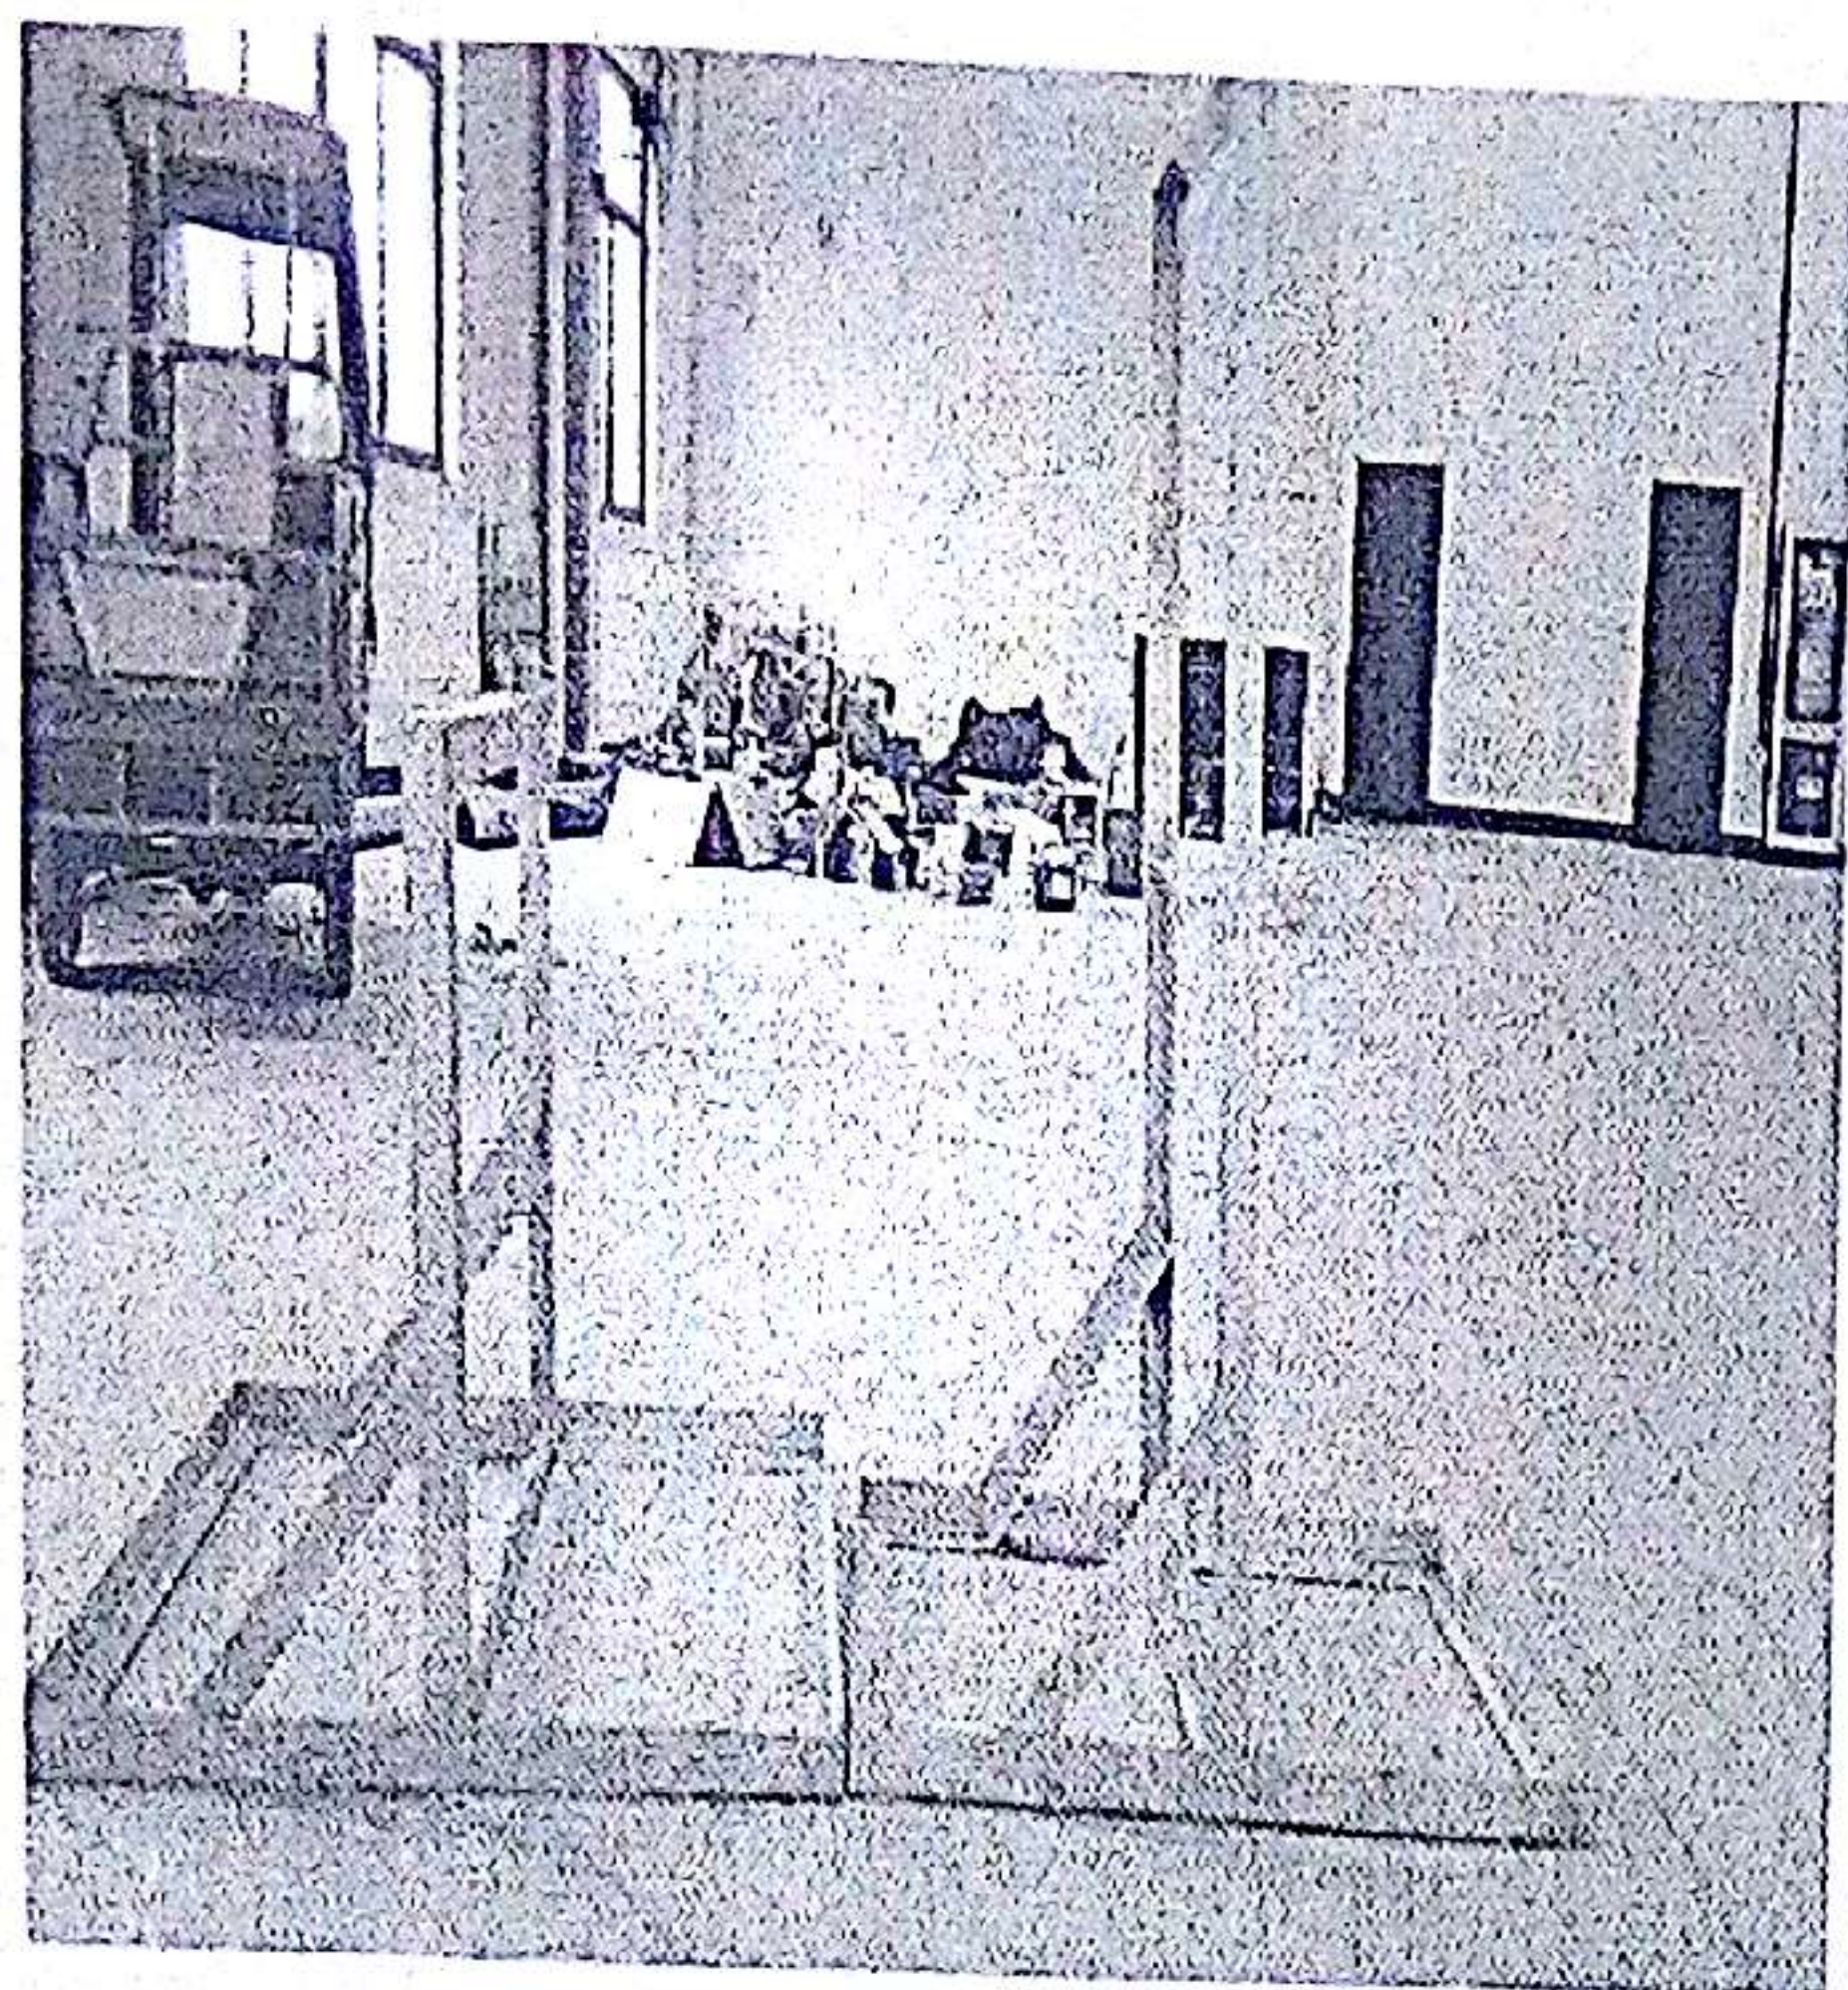

设计要求

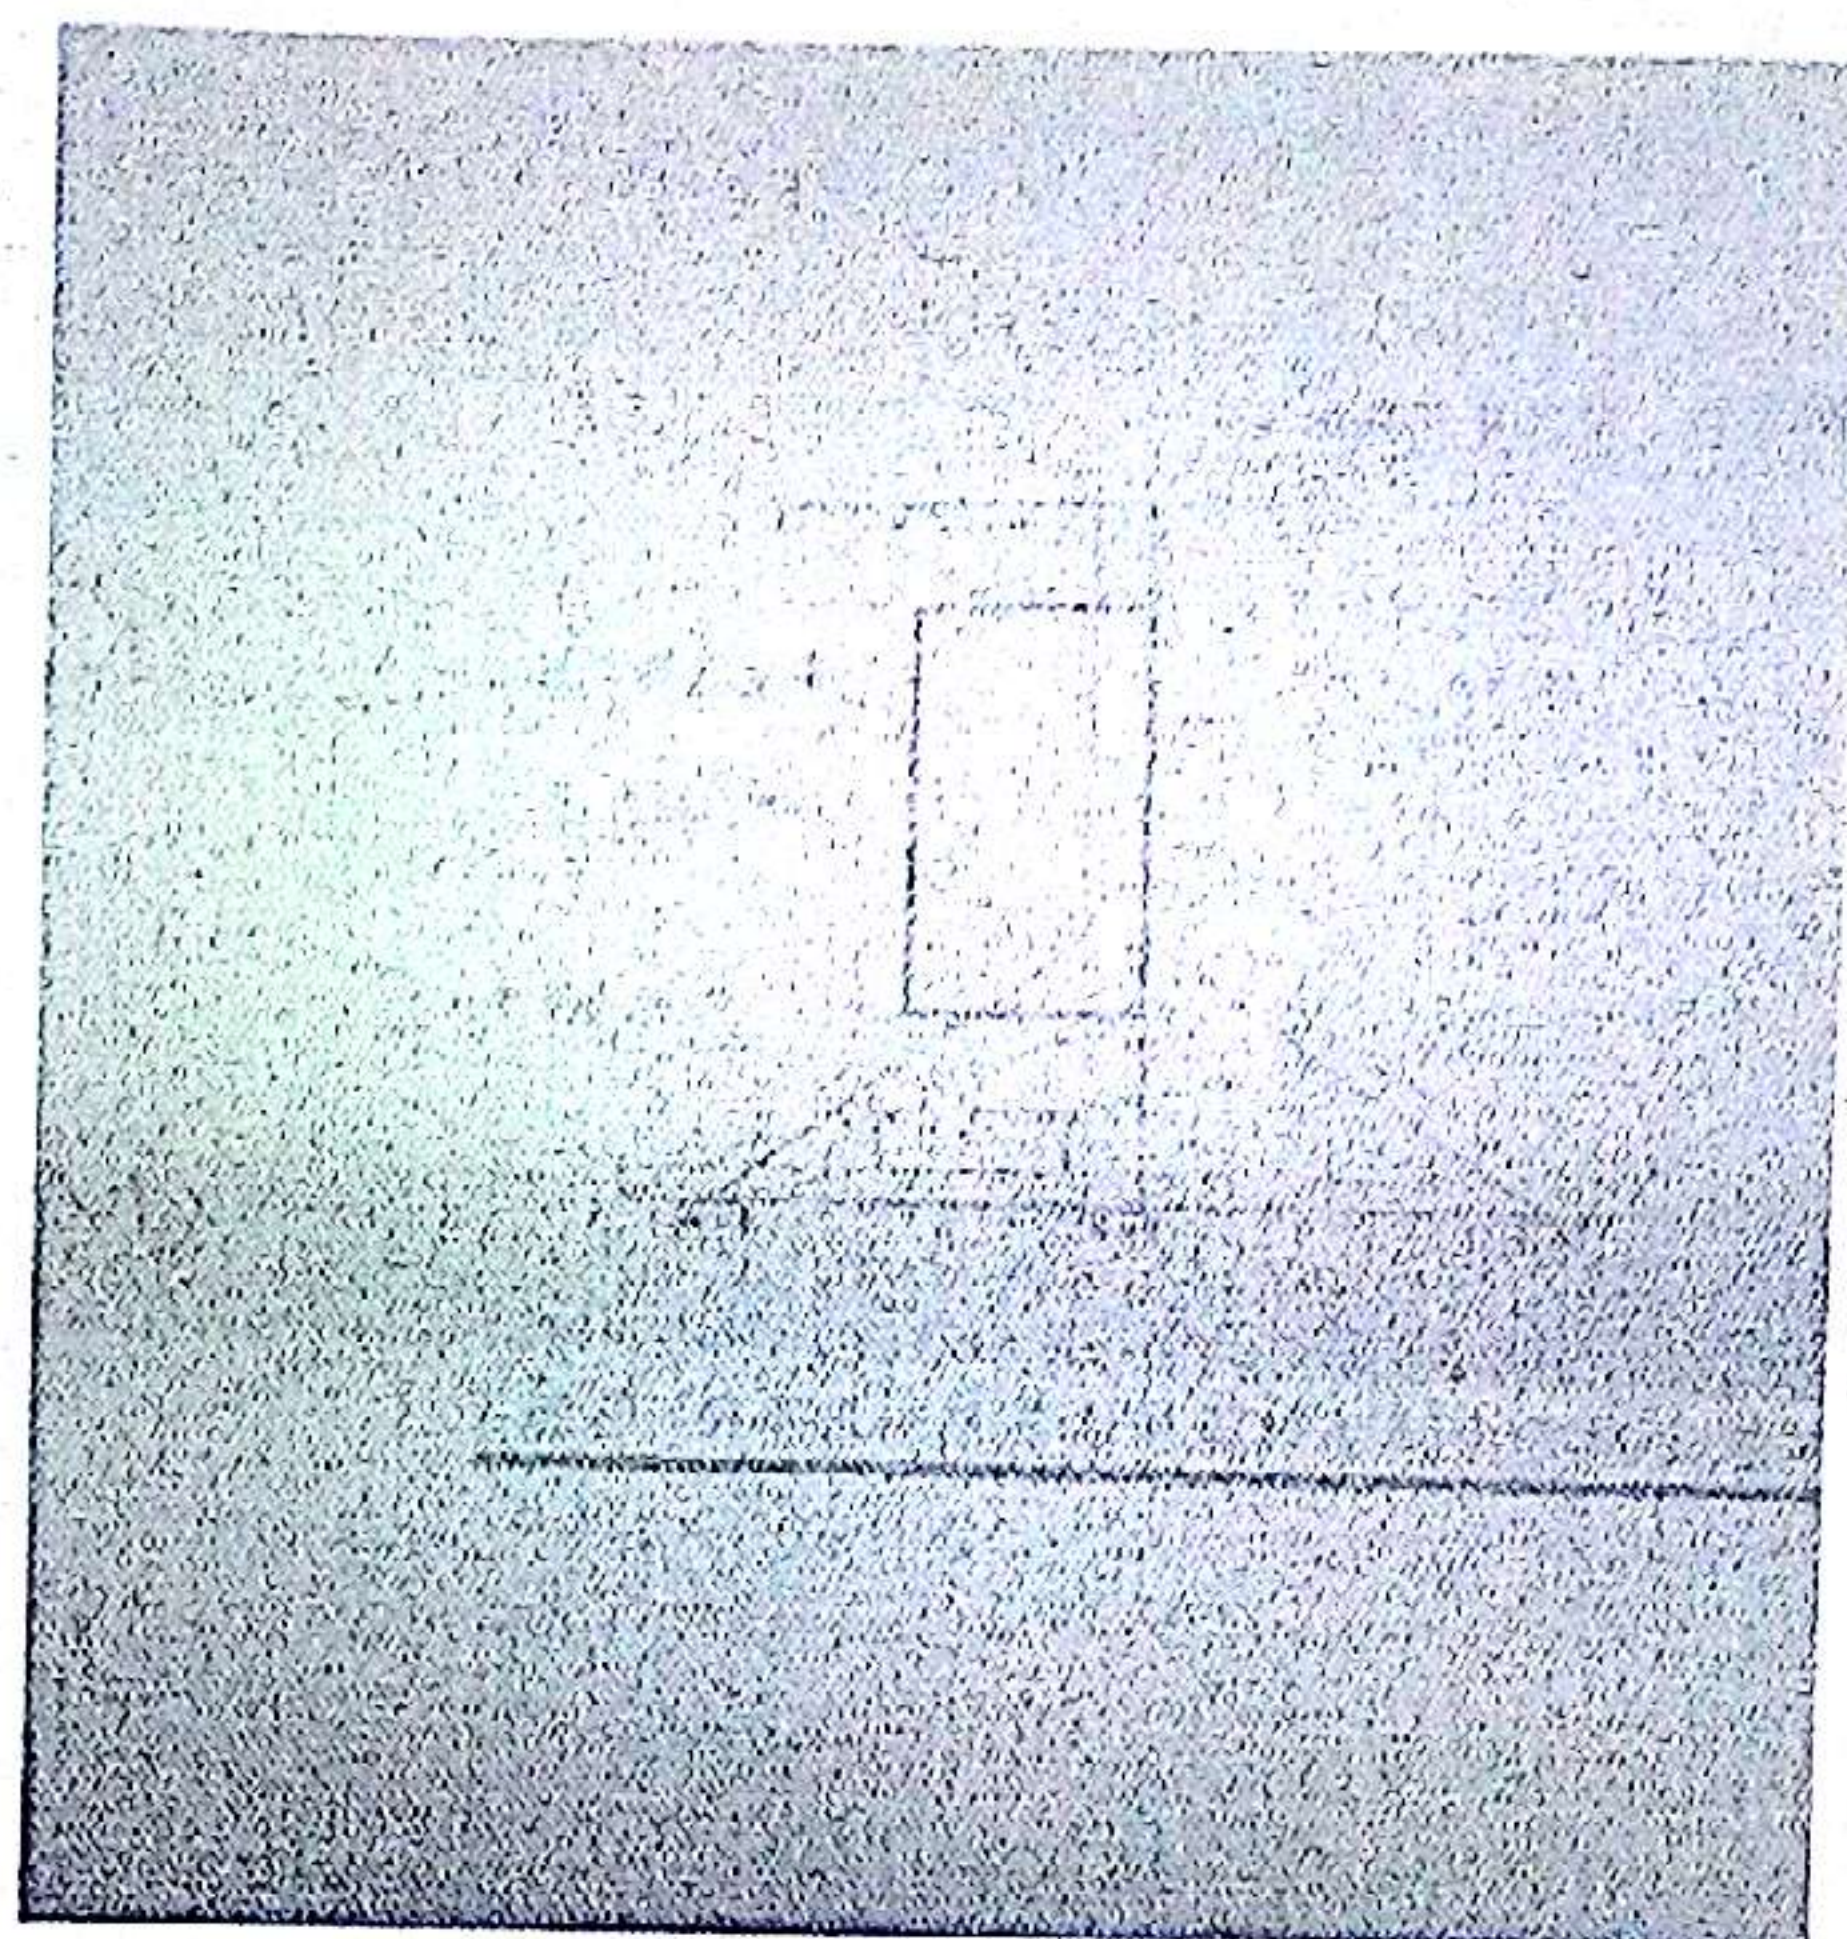

2017年1月2日下午 赵俊和张宏强
一起来监理办公室,拒绝签收此通知单.

马树贤
2017.1.2