

B-01 监理初检缺陷整改通知单 (H)

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: B-04

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-CZZH-001

致 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 (责任单位):
经监理项目部组织竣工初检, 光伏一区 (11MW) 光伏发电单元施工 工程存在以下问题,
请组织消缺整改, 并将整改结果于 2017 年 6 月 30 日报监理项目部复查。

序号	存在问题	责任单位	整改要求	整改人/日期	复检人/日期	备注
1	箱逆变器通风扇装反, 场地未平整, 接地扁钢未刷黄绿标志漆	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	要求检查所有箱逆变器通风扇, 将其放正, 平整箱逆变器场地, 便于排水, 接地扁钢刷黄绿标志漆	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证 6.30 顺利并网
2	组件有不平整、立柱未刷银粉漆; 箱逆变基础爬梯未刷防腐漆、人孔未做盖板、未做散水坡	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	重新检查组件, 发现组件存在弧度、不平整的, 及时整改, 立柱粉刷银粉漆, 所有箱逆变基础爬梯刷防腐漆, 人孔加盖板, 做散水坡	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证 6.30 顺利并网
3	场区垃圾较多, 电缆沟未填平下陷, 废桩未清理, 废孔未填平	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	尽快清理场区垃圾, 电缆沟尽快填平, 避免再下陷, 及时填平废桩、废孔	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证 6.30 顺利并网



4	箱逆变器所做的试验没有原始记录	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	箱逆变器试验要有真实的记录数据，并及时上报	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证6.30顺利并网
5	汇流箱接线未编号，未套号码管，组串方向未标识，接线末端无接线端子	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	汇流箱接线编号，并套好号码管，及时标识组串方向，接线末端要有接线端子，粘贴标签	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证6.30顺利并网
6	汇流箱至逆变器未埋设标志桩	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	汇流箱至逆变器要埋设标志桩	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证6.30顺利并网
7	组件未接地跨接	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	组件接地要尽快进行	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证6.30顺利并网



8	场区小杏树较多，容易遮挡组件，影响组件光照	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	及时将遮挡组件的树苗清理出去	光伏一区施工班组 /2017、6、29	常州正衡电力工程监理有限公司 /2017、6、29	必须保证6.30顺利并网
以上问题要求总包单位在并网前整改到位，不得影响6.30的并网。 监理单位（章）： 总监理工程师： <u>薛永才</u> 日期： <u>2017年6月28日</u> 责任单位（章）： 项目负责人： <u>薛永才</u> 日期： <u>2017、6、28</u>						

本表(含附件)一式 3 份，由监理单位填写，建设单位（业主项目部）存 1 份，监理单位存 1 份，责任单位存 1 份。