

监理工程师通知单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLTZD-2017-005

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于光伏区大棚 3:7 灰土换填存在的质量问题

2017 年 4 月 18 日上午 9:00 点现场监理人员巡视过程中发现 12#方阵存在如下质量问题：

- 1、定位放线、基坑开挖、3:7 灰土换填、垫层支模板等工序未通知监理人员验收，私自施工，性质比较恶劣。
- 2、大棚基坑 3:7 灰土换填长度和宽度不符合施工图纸设计要求，对已经换填完的要求进行返工处理。
- 3、3:7 灰土换填厚度不能满足图纸设计要求的 30cm，灰土普遍换填不均匀，存在较大的质量隐患，要求对已换填好的灰土进行返工处理。
- 4、对现场自拌完的 3:7 灰土双方进行共同见证取样，出具的试验报告合格后，方能进行灰土换填施工。
- 5、3:7 灰土换填未经分层夯实、未经压实度检测直接进行垫层支模板工作。
- 6、总包土建专工未尽到责任，不懂监理报验程序，提出批评，今后再有类似情况发生，申请业主更换土建专工。

针对以上问题，监理部要求总包尽快落实整改，对达不到图纸设计要求的该返工的尽快进行返工，该报验的尽快报监理人员验收，不要影响后续作业面的施工进度。


此监理工程师通知单要求三日内回复。

项目监理机构 (章):

总 / 专业监理工程师: 孙英毅

日期: 2017 年 4 月 18 日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位

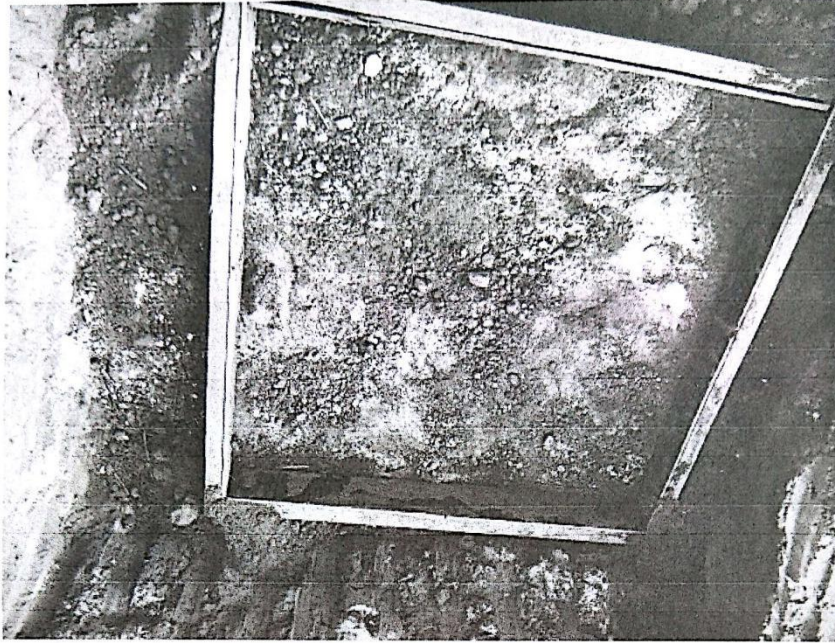

未经分层夯实和压实度检测，直接支模板



3:7 灰土未经换填，直接支模板。