

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 东港镇20MWp光伏电站项目

编号: LZXNGF-JLTZ-02

致: 四川中民信电力工程设计有限公司 (施工单位)

事由: 2#地块灌注桩质量问题, 钢筋笼加工问题;
1#、3#区支架涂层问题野蛮施工问题。

檩条内部存在漏镀现象

内容: 1、我方监理人员巡视过程中发现, 你单位施工的 5#区灌注桩钢筋笼长度不够, 经测量数据为: 2.2 米、2.18 米、2 米, 随即对所有未浇筑灌注桩钢筋进行逐一检查, 发现全部为不符合设计要求的产品 (设计要求长度为 2.6 米)。

现要求你单位立即停止 5#区灌注桩浇筑工作, 将所有不符合设计要求的钢筋笼更换为合格的钢筋笼, 并对已浇筑完成的桩基进行破坏性抽检, 经检查合格后方可进行后续施工。

2、我方监理人员对你单位钢筋加工场地进行巡视检查时发现场地内有 75 个不符合设计要求的成品钢筋笼待使用。

现要求你单位做好交底工作, 禁止继续加工不符合设计要求的钢筋笼并将已加工完成的不合规钢筋笼进行拆解并清理出场。

3、我方监理人员在近日巡视过程中发现你单位支架安装人员存在野蛮施工现象, 经过两次口头通知后, 仍然存在野蛮施工现象。

现要求你单位对安装人员加强管理, 并进行必要的进场教育, 避免类似情况的再次发生, 保证工程处在受控状态。

4、我方监理人员对支架构配件平行检验时发现檩条内部有局部漏镀现象, 要求你单位对存在问题的檩条尽快处理。

以上要求限你单位 2 日内回复, 并附相关证明文件。

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

