

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—005

主送：_____郴州鸿业建筑工程有限公司施工项目部_____抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：监理在施工现场检查发现，贵部施工的综合楼一层梁板钢筋绑扎存在如下问题：

- 1、L1（1）梁设计为 250×300 实际绑扎成 250×250。
- 2、KL3（3）梁设计为 250×750 实际绑扎成 250×800。
- 3、楼梯柱 TZ 少放 4 根 18 的立筋。
- 4、钢筋保护层垫块漏放，所有构造柱 GZ 未插筋。
- 5、柱头箍筋漏放。

现要求施工单位 1 天内拿出整改方案。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：2016 年 12 月 02 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。