

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 嘉善聚晖新能源有限公司 9000.9KWP 分布式光伏发电项目

编号: JSJH-TZD-014

致: 浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部 (单位)

主题: 施工质量初步验收意见反馈。

内容:

2017年3月2日我监理部应施工单位的验收申请,对浙江欧丽数码喷绘材料有限公司 1373.35kwp 分布式发电项目所有施工项目进行了质量初步验收,经检查发现以下不符合设计和规范要求的问题,现汇总如下:

(1) 下引垂直桥架连接不直,桥架支架未做防腐,桥架出线口未封堵,进配电室电缆未做保护;

(2) 汇流箱箱体接地不规范;

(3) 配电室内汇流箱穿线套管未固定;

(4) 接地线不规范,未采用黄绿双色线;

(5) 汇流箱内进线孔未封堵;

(6) 1*4mm² 电缆穿线管破损;

(7) 1*4mm² 电缆金属线裸露;

(8) 通讯电缆接地线接线不符合规范;

(9) 逆变器箱门内锁紧螺丝松动未紧固;

(10) 爬梯未做防腐,螺丝松动未紧固;

以上问题,现要求在2017年3月5日前整改完毕,整改完成自检合格后通知建设单位及我监理部进行验收,后附现场质量图片。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 段光林


日期: 2017.03.02

填报说明: 本表一式 3 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。


17-3-3 10:50




桥架支架未做防腐

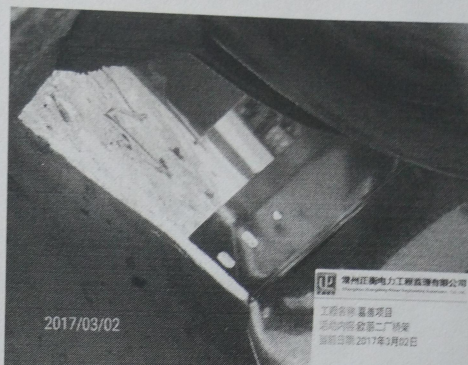


桥架口未做封堵

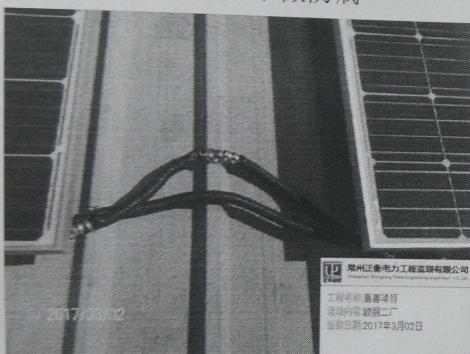


电缆穿线管破损

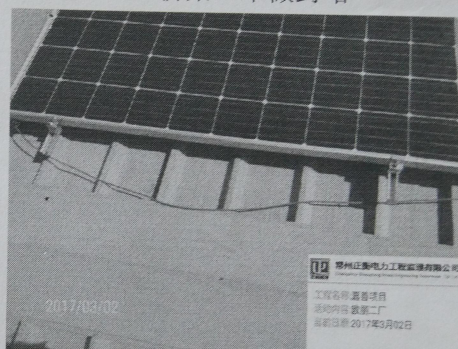

1*4mm² 金属线裸露

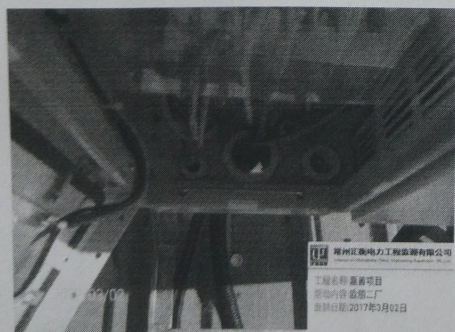

配电箱进线孔未做封堵

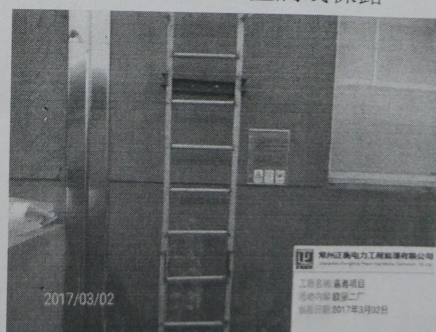

爬梯未做防腐