

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：嘉善聚晖新能源有限公司 9000.9KWP 分布式光伏发电项目

编号：JSJH-TZD-024

致：浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部 (单位)

主题：施工质量事宜。

内容：

2017 年 3 月 10 日我监理部对森立纸业集团有限公司 423.5MWp 分布式光伏发电项目所有施工项目进行了质量检查，经检查发现以下不符合设计和规范要求的问题，现汇总如下：

- (1) 桥架出线口未做封堵；
- (2) 汇流箱接地线未使用黄绿双色线；
- (3) 屋面组件接地扁铁未固定；
- (4) 组件边框接地扁铁采用焊接不符合规范；
- (5) 组件 MC4 插头未连接；
- (6) 屋面施工结束型材、垃圾未处理；
- (7) 屋面组件连接 $1*4\text{mm}^2$ 电缆线外漏；
- (8) 高低差屋面未设置检修爬梯；
- (9) 过墙体桥架没有固定，出现生锈现象；
- (10) 屋面所有接地扁铁焊接处没有做防腐处理；
- (11) 屋面组件支架未与接地扁铁连接；
- (12) 汇流箱接地线与扁铁连接不符合规范要求；

以上问题，现要求在 2017 年 3 月 13 日前整改完毕，整改完成自检合格后通知建设单位及我监理部进行验收，后附现场质量图片。

项目监理机构 (章)：


总监理工程师/专业监理工程师

日


期：2017.3.10



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

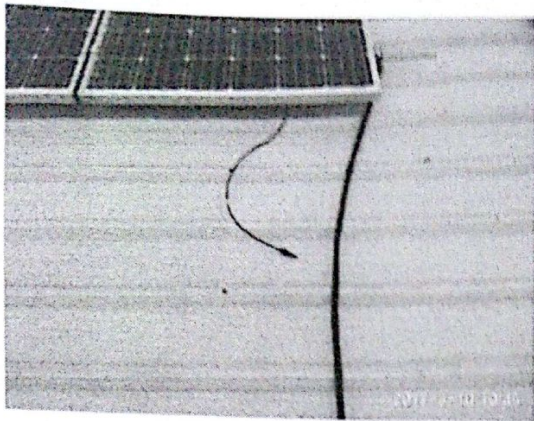


MC4 插头未连接

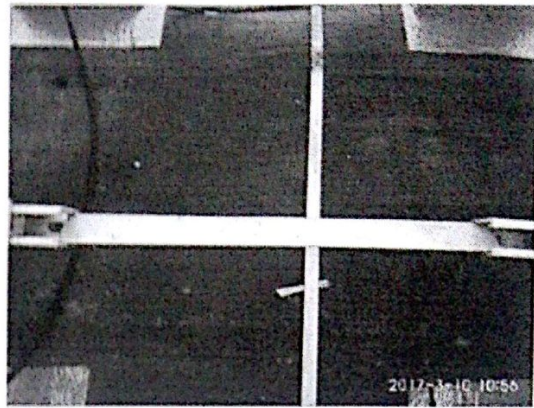


扁铁未固定




接地线与扁铁连接不规范

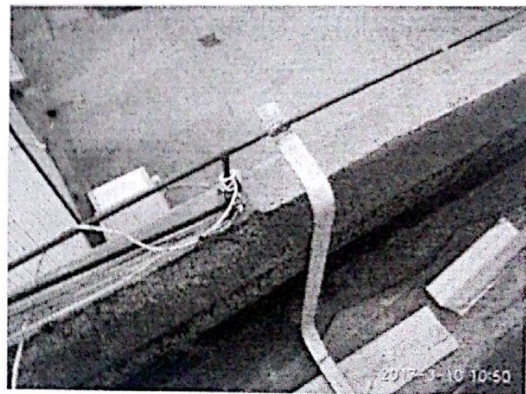


接地扁铁焊接不规范且没做防腐

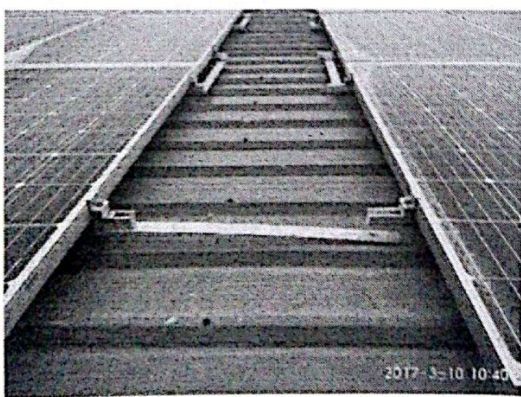

接地扁铁脱落

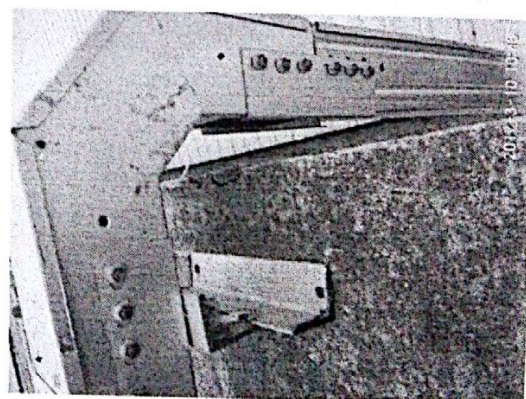

过墙桥架未固定且生锈

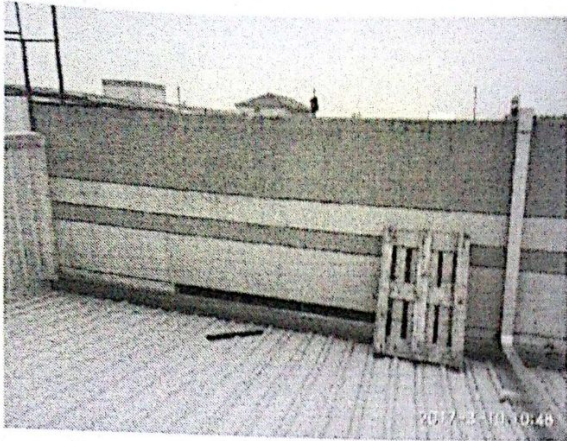

未设置检修爬梯



施工垃圾未清理



支架未与扁铁连接



支架与扁铁焊接连接



1*4mm² 电缆外漏