

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：嘉善聚晖新能源有限公司 9000.9KWP 分布式光伏发电项目

编号：JSJH-TZD-017

致：浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部 (单位)

主题：施工质量初步验收意见反馈。

内容：

2017年3月8日我监理部应施工单位的验收申请，对浙江美声服饰辅料有限公司分布式光伏发电项目所有施工项目进行了质量初步验收，经检查发现以下施工部位及工艺不符合设计和验收规范要求。汇总如下：

- (1) 桥架弯曲不水平及未固定；
- (2) 接地扁铁焊接不规范，搭接面不符合要求；
- (3) 出桥架软管未做固定及开孔位置不符合要求；
- (4) 支架斜拉撑未安装；
- (5) 桥架出口未做封堵；
- (6) 汇流箱孔洞未封堵及出线连接不可靠；
- (7) 逆变器箱体接未做接地地；
- (8) 桥架螺丝生锈严重；
- (9) 接地扁铁敷设不符合要求，未用螺丝固定；
- (10) 穿线管破损；
- (11) 组件防雷接地未做；
- (12) 汇流箱支架开孔不规范。

以上问题，现要求在2017年3月12日前整改完毕，整改完成自检合格后通知建设单位及我监理部进行验收，后附现场质量图片。


项目监理机构

总监理工程师/专业监理工程师：段光林


日

期：2017.03.08


填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

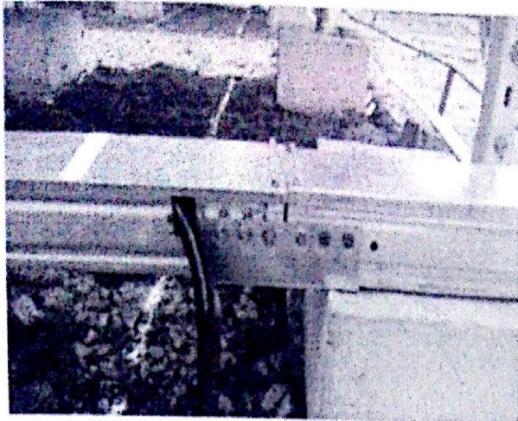

软管与桥架未固定及桥架螺丝生锈

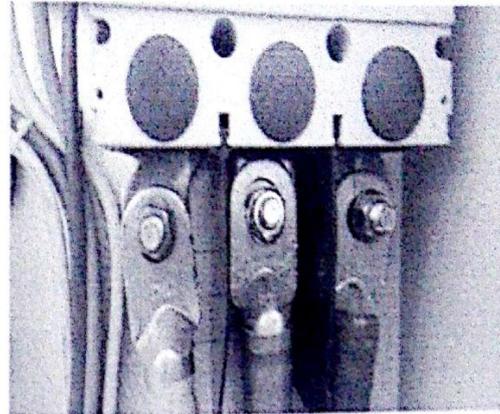

出线连接不可靠

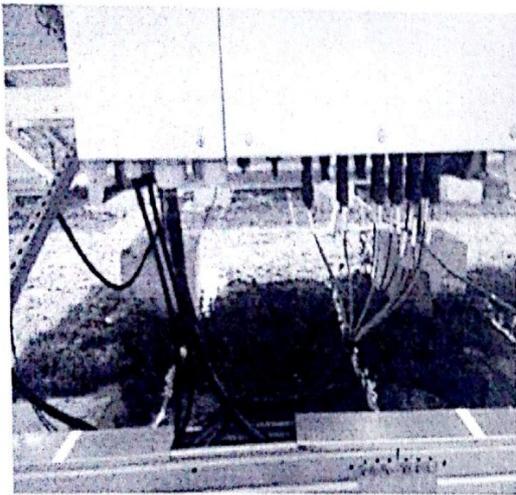


出线开孔不规范



斜拉撑未安装



桥架安装工艺不符合规范

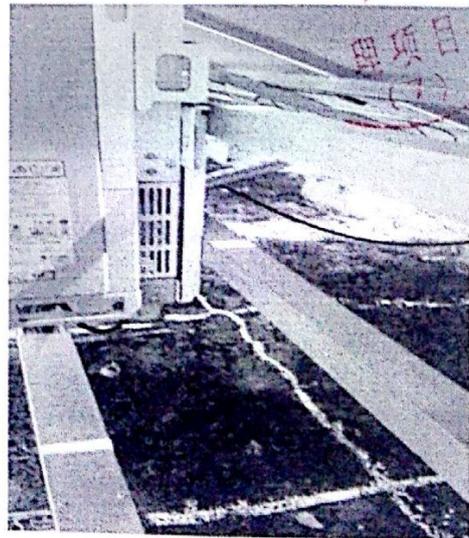

逆变器箱体接地未做