

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴聚晖新材料有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170310

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新材料有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：现场施工存在的质量弊端。

内容：经对你单位浙江翔鹰门窗有限公司 3699.29KW 分布式光伏发电项目现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工安全、质量弊端：

- 1、根据规范要求，电缆由组件及汇流箱引接至桥架，以及桥架引接至设备处均应用保护管进行保护。现你单位出现个别电缆走线部位未采用保护管、保护管不到位以及管口未进行防火泥封堵现象。
- 2、屋面桥架未采取接地措施，个别部位出现盖板未施工、桥架盖板变形、加固不到位现象。
- 3、低压电缆 3*150 敷设深度不符合规范要求且未采取保护措施，电缆沟上方未设有警示标志。
- 4、开关站及升压站箱体、设备与槽钢焊接未进行焊渣及防腐处理。
- 5、开关站低压室内箱体接地 OT 端子压接不到位。
- 6、开关站低压室内施工以及屋面产生的垃圾未及时清理。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 03 月 15 日前填报回复单。问题照片见附页共 9 页：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李源

日 期：2017 年 3 月 10 日

施工单位（章）

建设单位（章）

项目经理：_____

项目经理：_____

日 期：_____年____月____日

日 期：_____年____月____日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


汇流箱进线及出线电缆未采取套管保护



组串间走线保护管不到位



逆变器进线保护管口未采取防火泥封堵

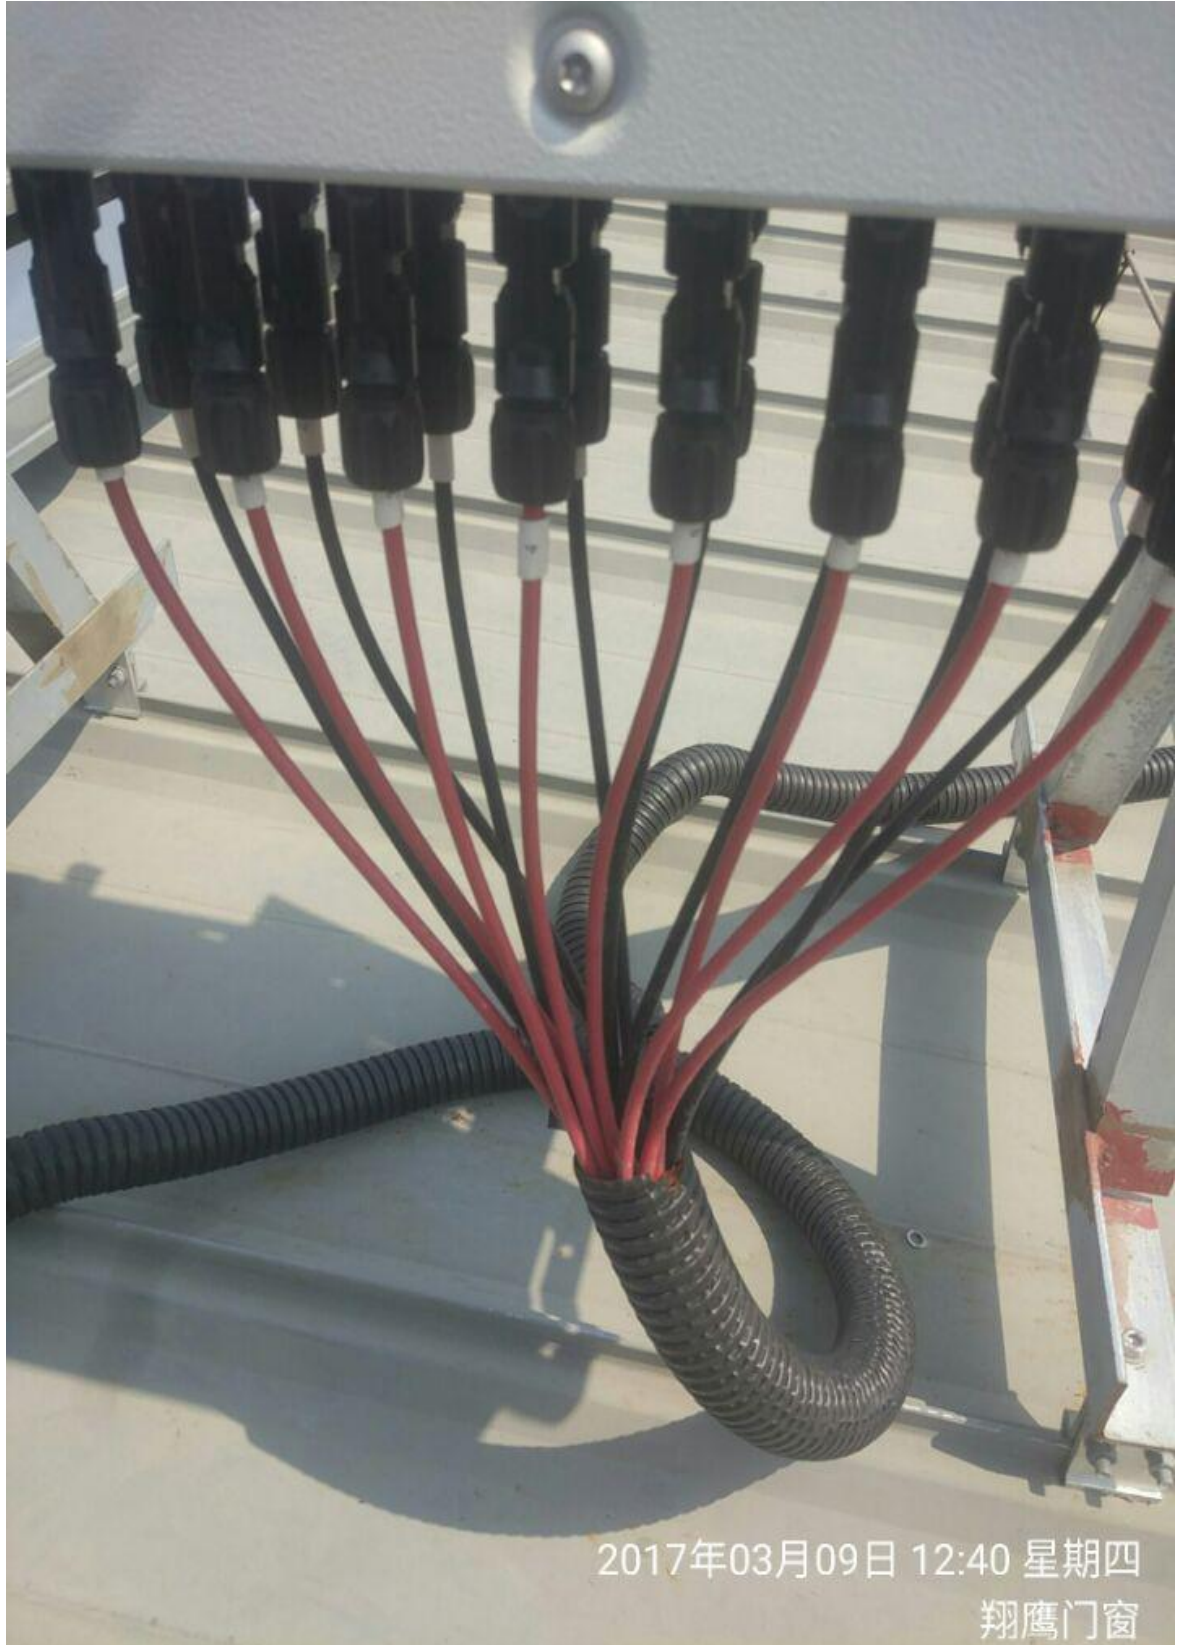

2017年03月09日 12:40 星期四
翔鹰门窗


桥架未采取接地连接



桥架盖板未施工



桥架盖板出现明显的变形且加固不到位

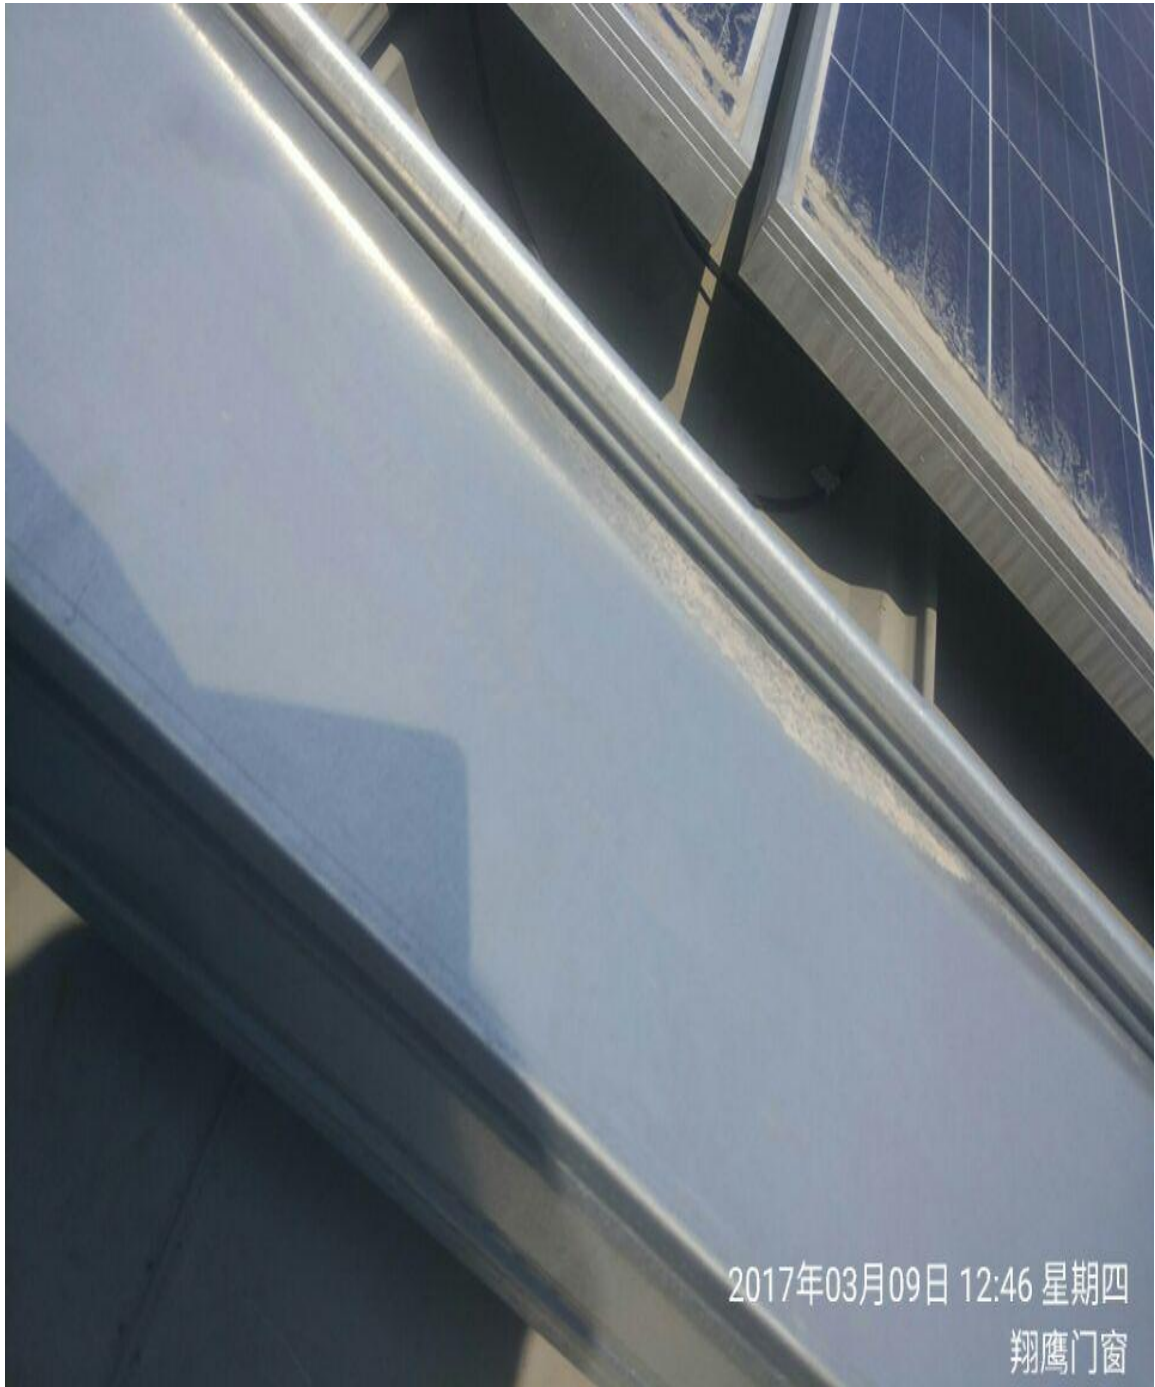

3*150 电缆敷设不符合规范要求




2017年03月09日 12:27 星期四
翔鹰门窗

焊渣及防腐未处理



低压室内接地 0T 端子压接不合格

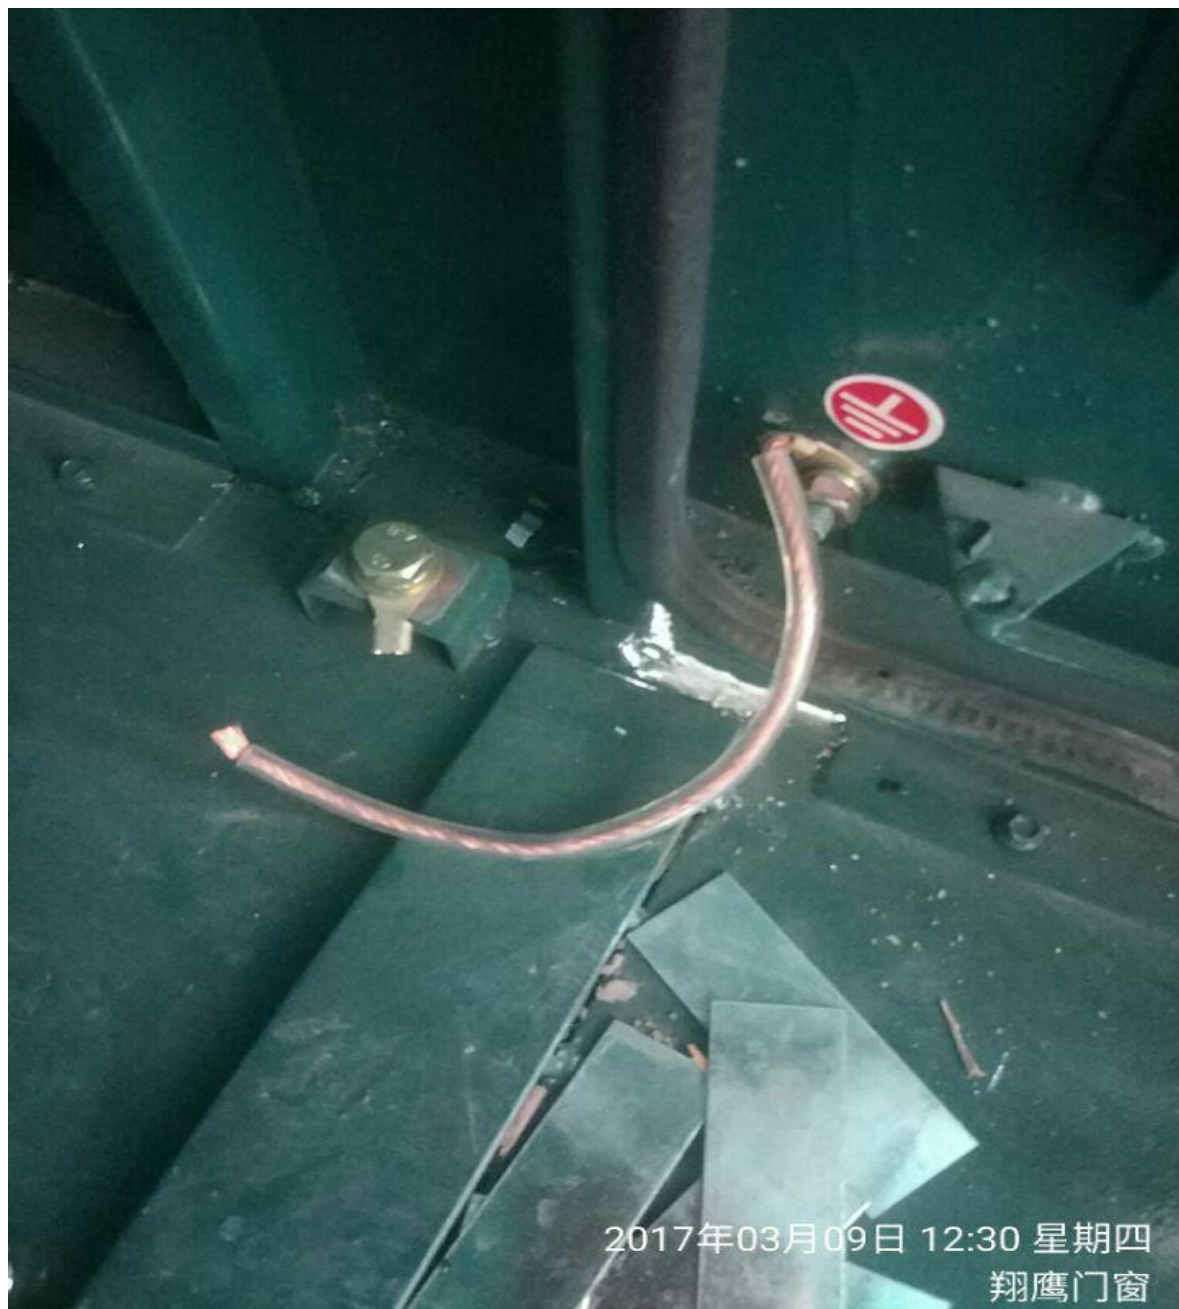

2017年03月09日 12:30 星期四
翔鹰门窗

开关站室内及屋面施工产生的垃圾未清理



剩余电缆回收不及时

