

监理工作通知单

工程名称：西昌市西溪乡兴围寺水库 20WMP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171216-04

致：四川锦龙电力建设有限公司

事由：关于综合楼基础施工存在质量问题相关事宜

内容：你单位在综合楼基础施工过程中存在下列问题：

1. 在绑扎地梁钢筋过程中，不按规范和设计要求施工，将一处主筋与柱子搭接处的锚固弯筋截掉，造成无锚固强度。
2. 在一处柱子地梁上面钢筋的搭接处，搭接长度不符合规范及设计要求，要求按规范设计整改。
3. 在回填土过程中，未做好覆盖工作，使安装好的砖台模内积存大量土块，影响混凝土浇筑，现要求必须将土块和泥巴全部清理干净。

现要求贵公司按要求逐项整改，整改完成后以影像资料报监理部复查验收，验收合格后方可进行下道工序。




监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李永君


日期：2017 年 12 月 16 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求

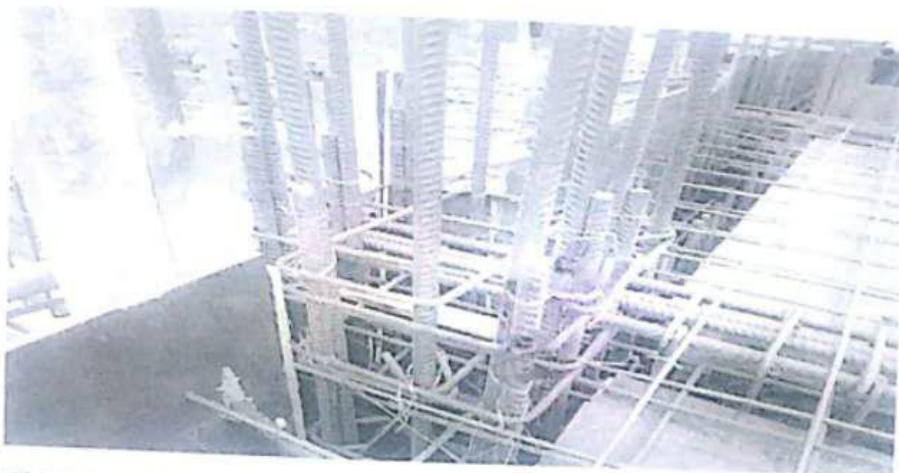


顶部面筋搭接长度不符合规范要求

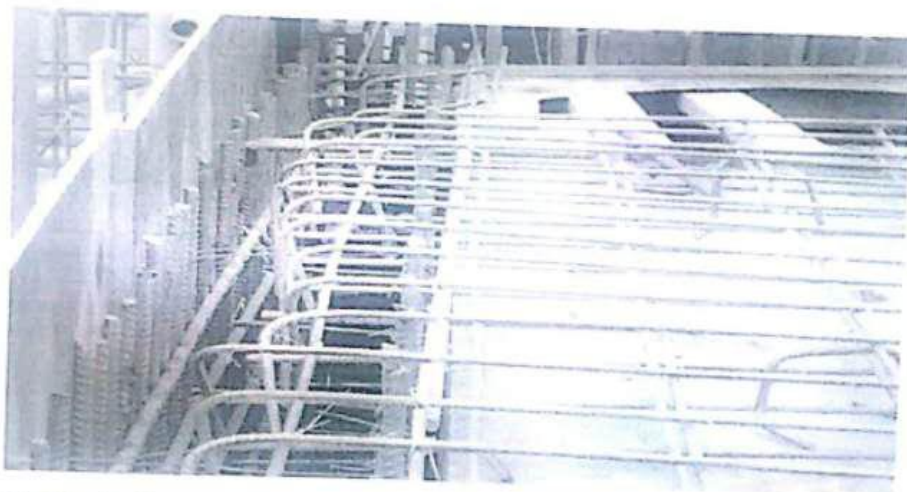

侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固

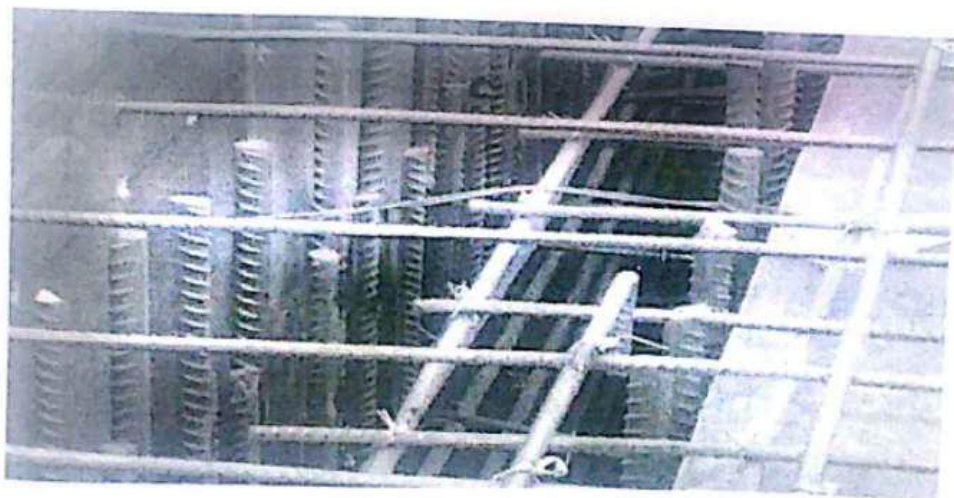

顶部面筋缺少横向钢筋

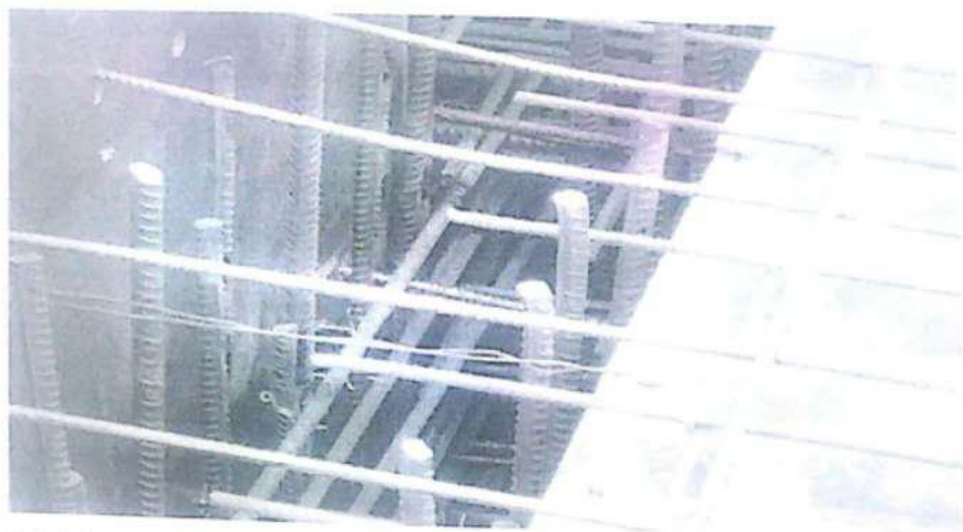

模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

