

监 理 通 知 单

工程名称：盘县老黑山光伏一期 50MWp 建设项目

编号：PXLHS-LZ-005

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目项目部

主题：关于施工质量的事宜

内容：2017 年 5 月 7 日下午监理对光伏区施工质量进行巡查，发现光伏区支架安装以及混凝土灌注桩浇筑成品存在以下问题：

- 1) 6 号、7 号方阵支架管桩成品保护不到位，存在倾斜、偏倒、孔径变形等的现象，不利于后续支架安装施工；
- 2) 6 号、7 号方阵混凝土灌注桩浇筑不充实，振捣棒未振捣到位，使得管桩桩基础不牢固；
- 3) 3 号、4 号方阵支架已安装好的檩条成品保护不到位，受损变形，不利于后续组件安装；
- 4) 在支架安装过程中缺丝少垫现象严重；
- 5) 防水胶圈和支架立柱直径不符，起不到闭水的作用。
- 6) 相邻两组高低差不符合规范要求；

以上的质量问题，望你部高度重视，在本月 11 日前进行整改并报监理部复检。处在道路中的支架基础要适当延后浇筑，避免给后面的组件运输造成影响。防水圈的问题尽快联系供货商调换。!

附照片 8 张

项目监理机构(章)

专业监理工程师

日





