

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD05

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于组件安装过程中存在的诸多不规范事宜

内容:

- 1、组件安装过程中原厂固定导线的胶带没有回收, 禁止直接贴在组件背部!
- 2、组件安装过程中应轻拿轻放禁止踩踏、按压组件。
- 3、未使用的组件应注意保护, 并按要求存放。
- 4、组件中压块边、压块没有完全贴合组件!
- 5、多余材料随意没有妥善存放, 可能存在后期直接人通过按压组件或者踩踏组件回收, 对组件再次造成伤害。
- 6、没有合理安排施工, 组串输出汇线接头接线时, 可能存在直接踩踏组件, 对组件再次造成伤害。
- 7、个别彩钢瓦尺寸不匹配, 夹具未完全贴合, 要人工检查紧固。
- 8、3 期屋面夹具安装严重不合格, 缺少弹垫、平垫或放置顺序错误!

具体详见附件

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部


监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 04 月 03 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份


附图:

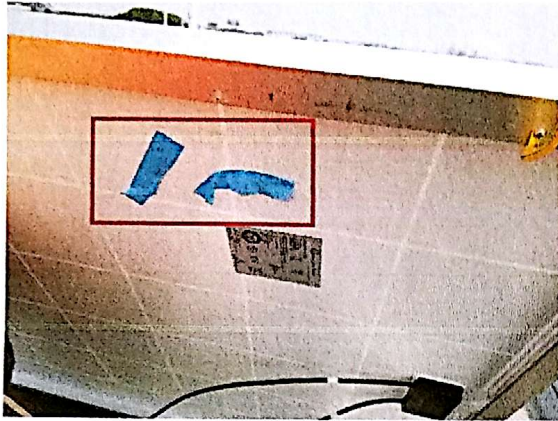

贴纸没有妥善处理




按压组件

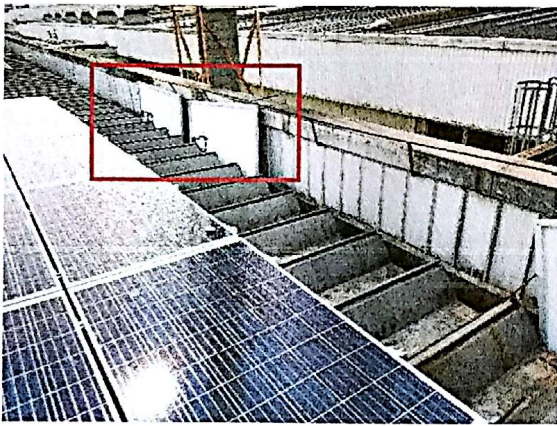


组件堆放不合理




压块没完全贴合组件

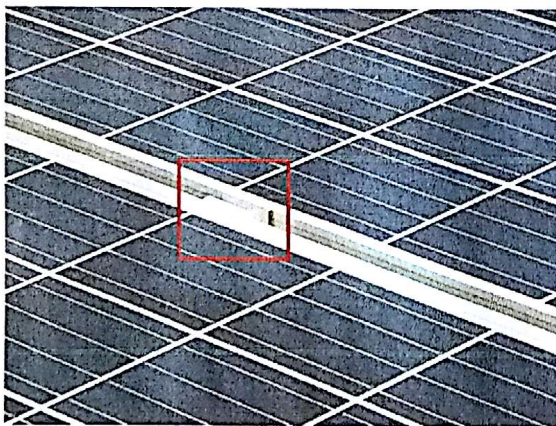


压块没完全贴合组件

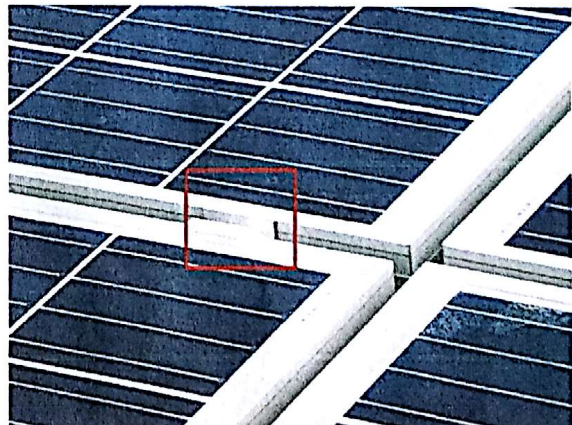

压块没完全贴合组件

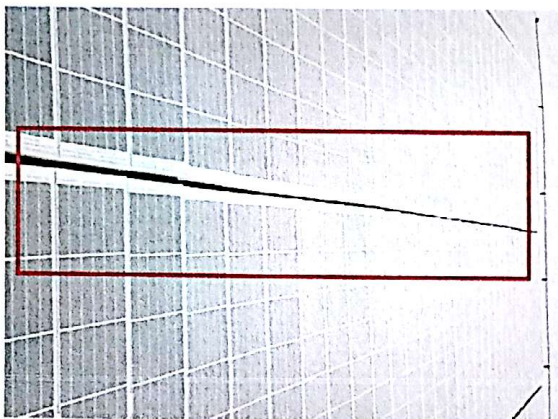


多处压块没有完全贴合组件的方阵

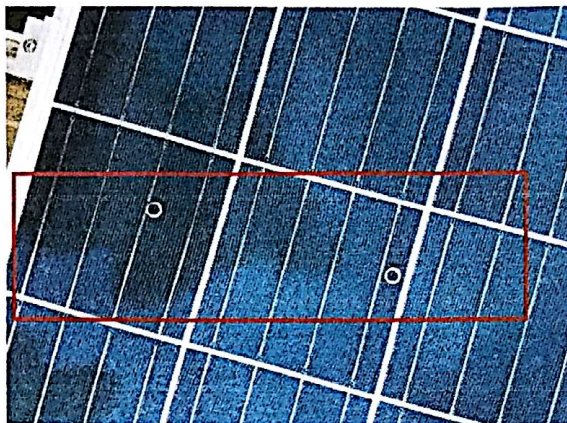


剩余细小材料没有妥善处理




剩余材料没有妥善处理，后期回收存在二次伤害组件

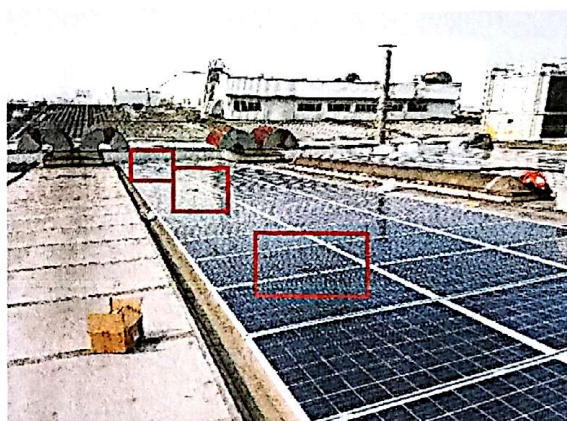

组串输出线后期接线存在二次损伤组件

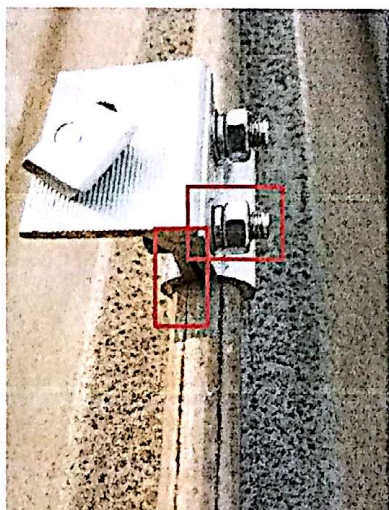


螺栓未完全紧固

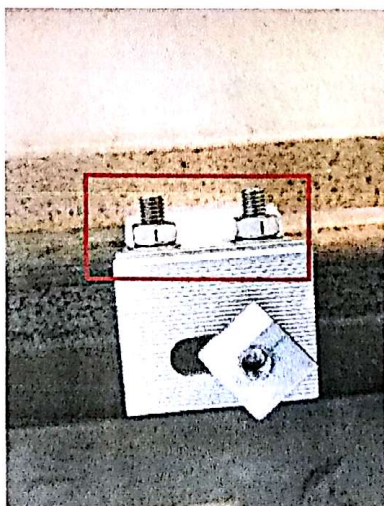


缺弹垫




顺序错误、浪费材料

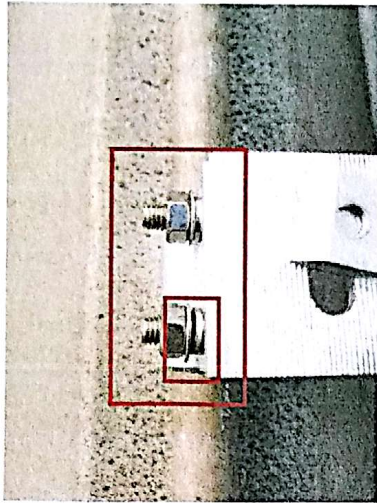


顺序错误、未完全紧固

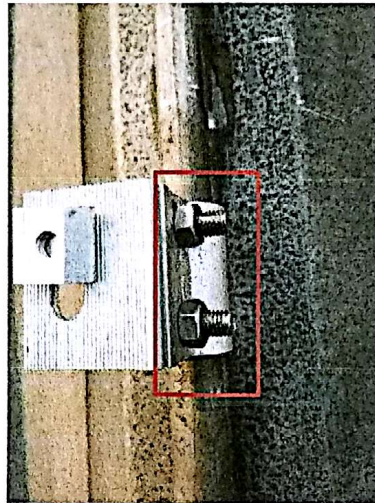


缺弹垫、平垫

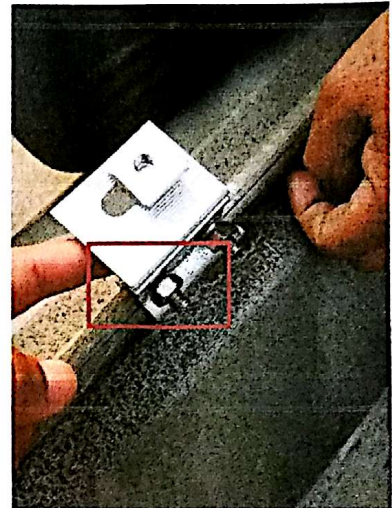

缺弹垫、平垫、未完全紧固

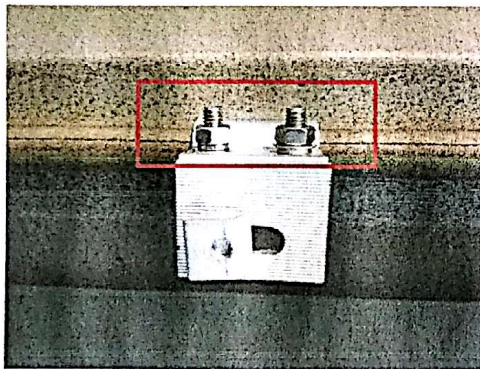

顺序错误

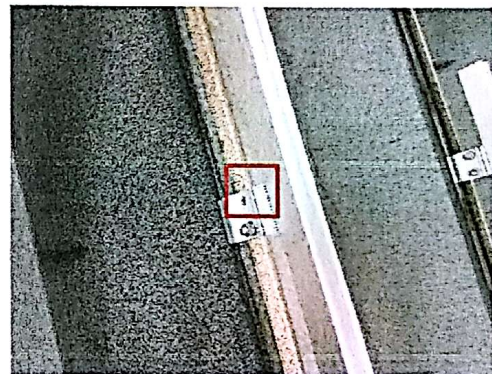

无固定螺栓