

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-003

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于石埠子施工三队进场地锚桩抽检质量相关事宜

内容：

2017.03.06 监理人员对现场进场地锚桩抽检发现以下问题：

- 1、镀锌层达不到设计要求 ($\leq 65\mu\text{m}$)，现场抽检实测 $\leq 62\mu\text{m}$ ；
- 2、焊接部分焊接不饱满，有漏焊，焊接感观差；
- 3、3*10 螺纹钢生锈严重；
- 4、大部分钢管管口锌瘤严重；
- 5、材料在运输或者装车过程中，有变形现象。

对这批材料抽检评定为不合格，不允许卸车，整车拉回原厂；希望你单位对材料进场前做好跟踪，不要再有类似质量问题出现。

后附不合格相片

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日期：


注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

图一:




钢管管口锌瘤严重

图二:

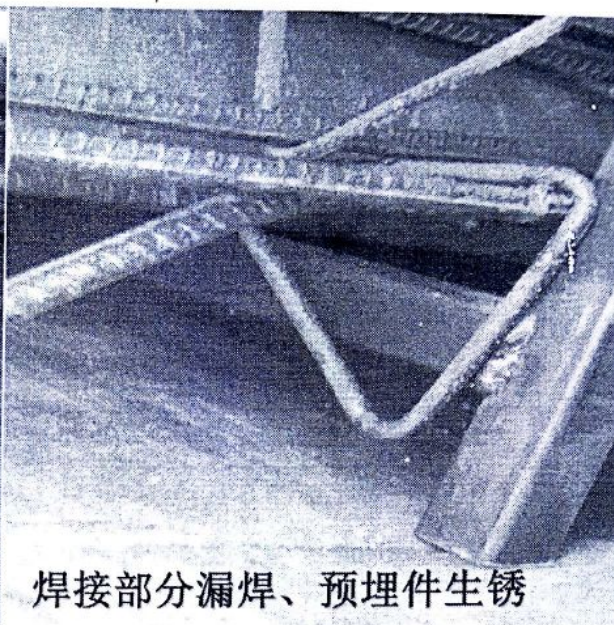

焊接部分漏焊、预埋件生锈

图三:

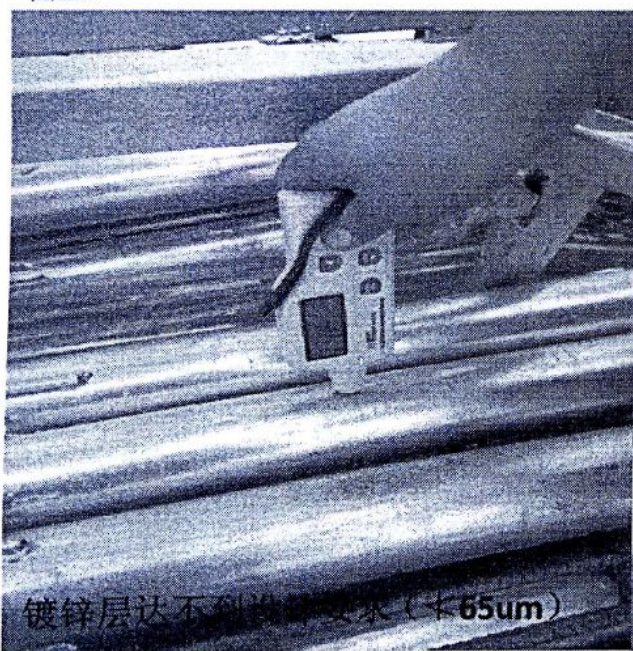

镀锌层达不到设计要求 ($<65\mu\text{m}$)

图四:



镀锌层达不到设计要求 ($<65\mu\text{m}$)