

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-014

致: 中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题: 关基础浇筑前验收质量事宜

内容:

施工现场钢筋加工按照 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》规范要求执行; 经监理 2017.04.29 在平单轴、集电线路基础浇筑前, 施工现场对钢筋加工查验时, 发现如下问题:

- 1、纵筋箍筋分布不均匀且部分加密区达不到设计要求;
- 2、纵筋箍筋焊接长度应严格控制(两面焊接长度为: 5d, 单面焊接长度为: 10d);
- 3、纵筋内外圆形箍筋与螺旋形箍筋, 搭接长度不得小于锚固长度; 弯钩长度不小于箍筋直接的 10d, 角度控制在 135 度左右。

施工单位立即整改完成后, 待监理复验合格后, 才能进入下一道工序工作; 施工必须符合设计及规范要求进行钢筋加工, 不要再有类似问题出现, 否则给予经济处罚。

后附不规范相片:


项目监理部(章):

总 / 专业监理工程师:

日期:

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。

图一：纵筋箍筋搭接长度达不到设计要求

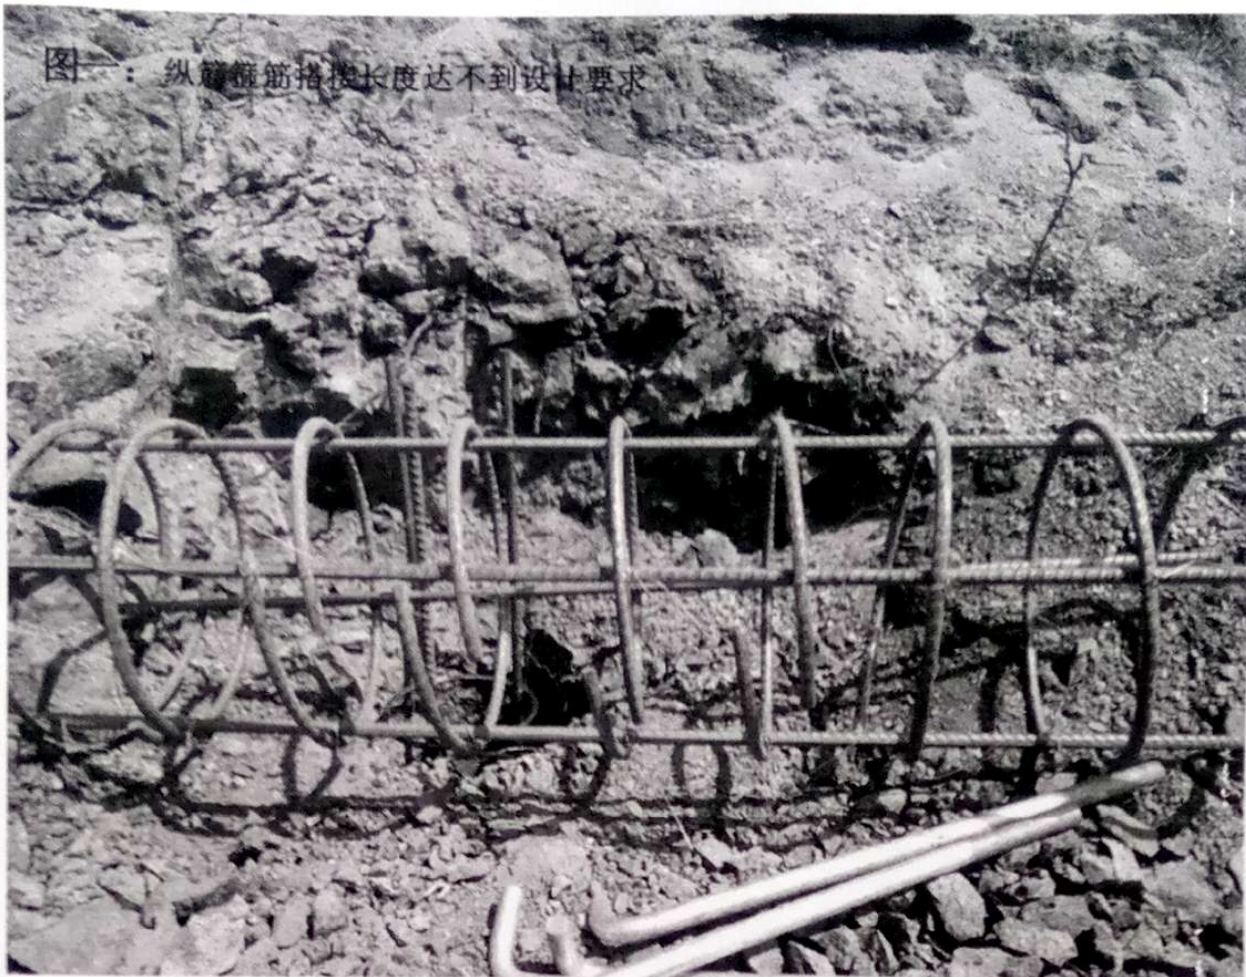

图二：箍筋间距超出设计要求

